



改善箇所説明図



フロントアクスル断面図

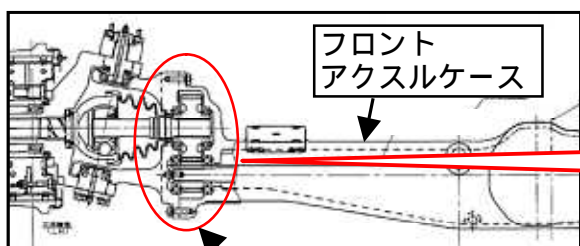

基準不適合発生箇所

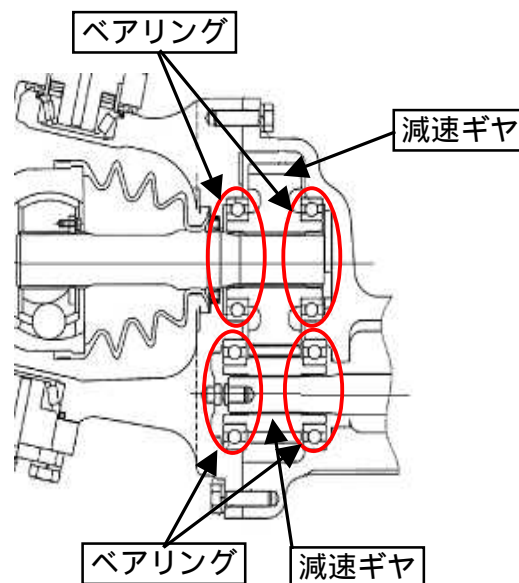

低床型全輪駆動車において、フロントアクスルの構造及び製造時の洗浄工程が不適切なため、アクスル内部の異物が減速ギヤのベアリングに浸入し、減速ギヤが破損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、異音が発生し、最悪の場合、当該ギヤに噛み込み、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容：

全車両、フロントアクスル及び減速ギヤのベアリングを対策品に交換し、減速ギヤを新品にする。

識別：フロントアクスルの前方右側に黄色のペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。