



改善箇所説明図

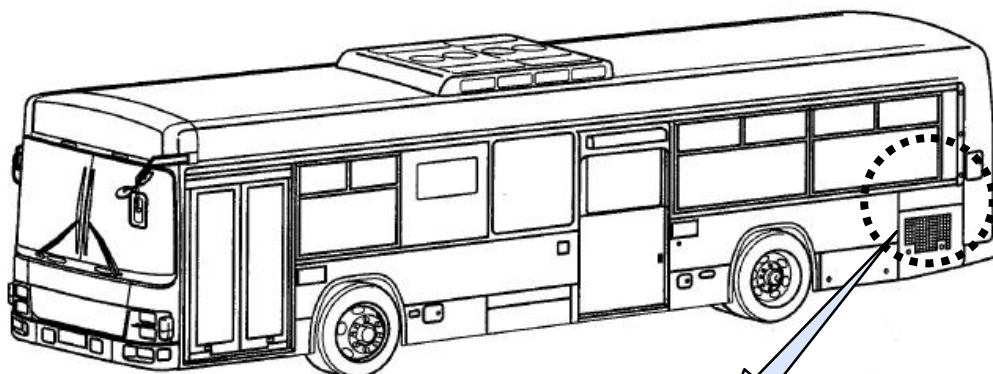

エンジン断面図

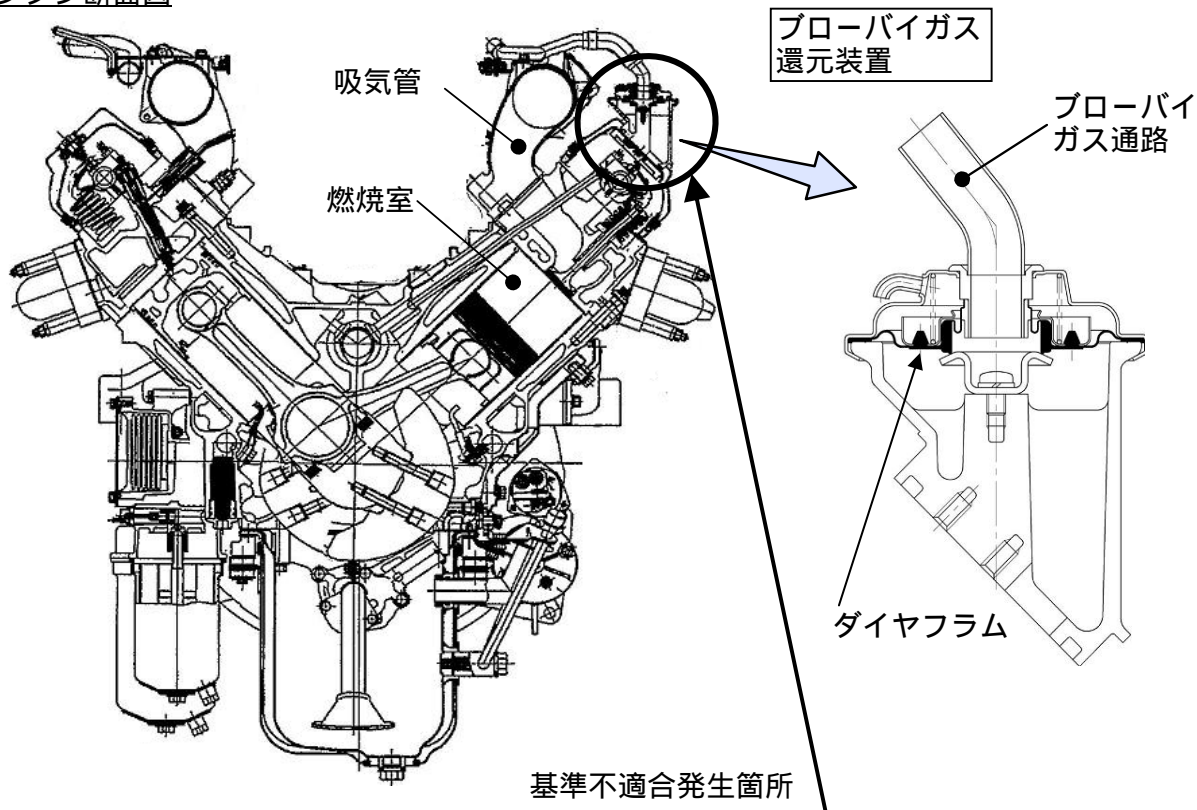

バスのブローバイガス還元装置において、当該装置のダイヤフラムの耐久性が不足していること、並びに取付け位置が不適切なため、長期間の使用でダイヤフラムに亀裂が生じると、エンジンオイルがブローバイガスの通路を経由して吸気管に吸入されることがある。そのため、オイルがエンジン燃焼室に浸入し、最悪の場合、エンジン内部が損傷し、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容：

全車両、ブローバイガス還元装置を点検し、取付け位置及びダイヤフラム材質が不適切なものは、対策品に交換する。

識別：ブローバイガス還元装置に黄色ペイントを塗布する。

注 は、措置する部品を示す。