


## 改善箇所説明図

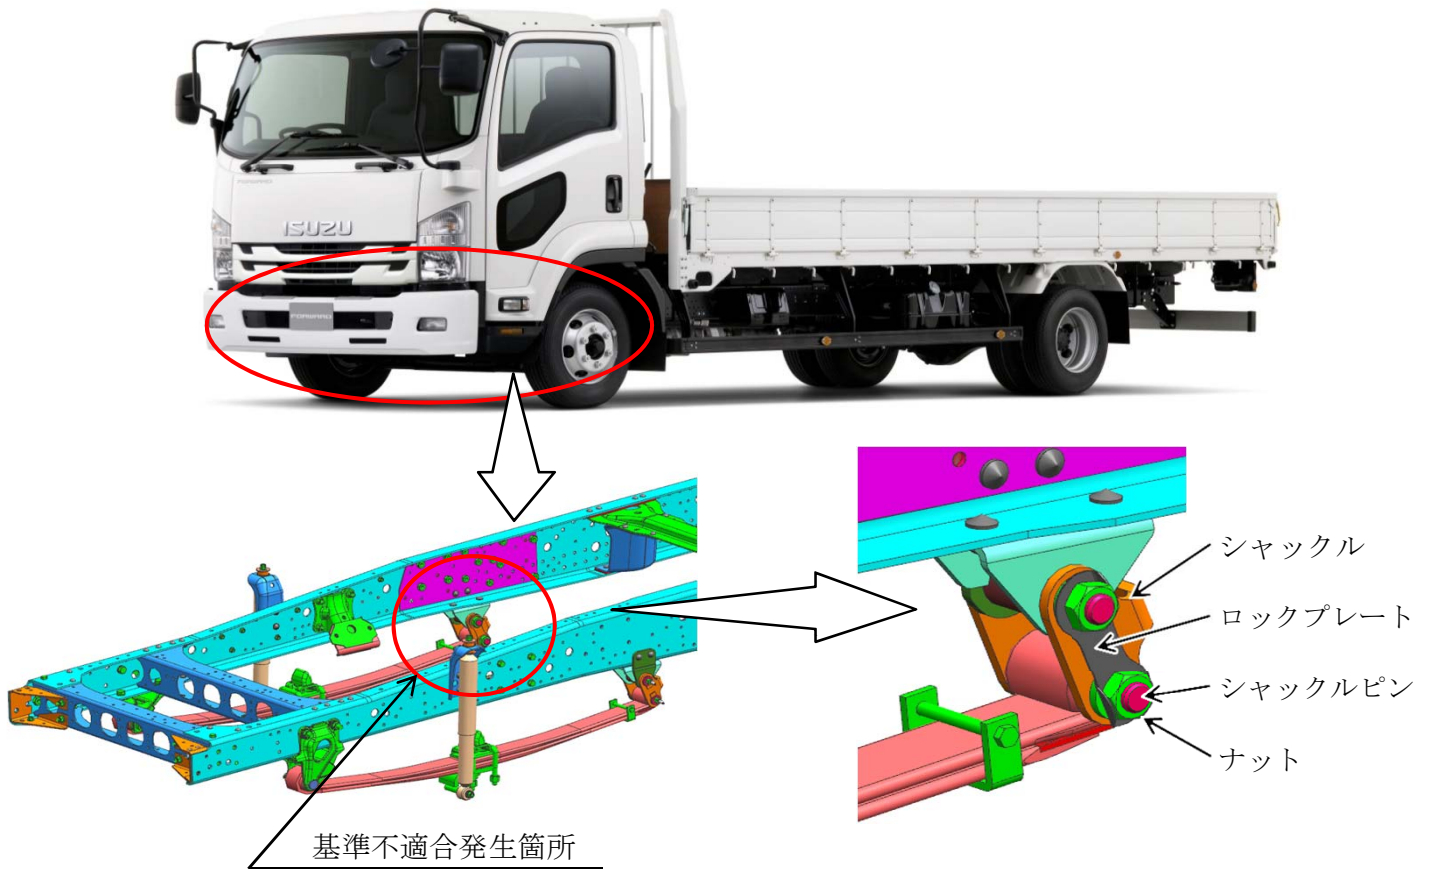

改善前	改善後
<p>ロックプレート (かしめ部)</p> <p>シヤックルピン</p> <p>シヤックル</p>	<p>ロックプレート</p> <p>シヤックルピン</p> <p>シヤックル</p>

中型トラックにおいて、右側フロントリーフスプリングのシヤックル取付け用ナットを固定するロックプレートの組付けが不適切なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ナットが緩み、最悪の場合、シヤックルが脱落するおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、当該ロックプレートの組付け状態を点検し、組付け状態が不適切なものは、ロックプレートを新品に交換するとともに、正規に組付ける。

識別：車両右側エアタンクに、茶色シールを貼付する。

注：  は措置する部品を示す。