


改善箇所説明図

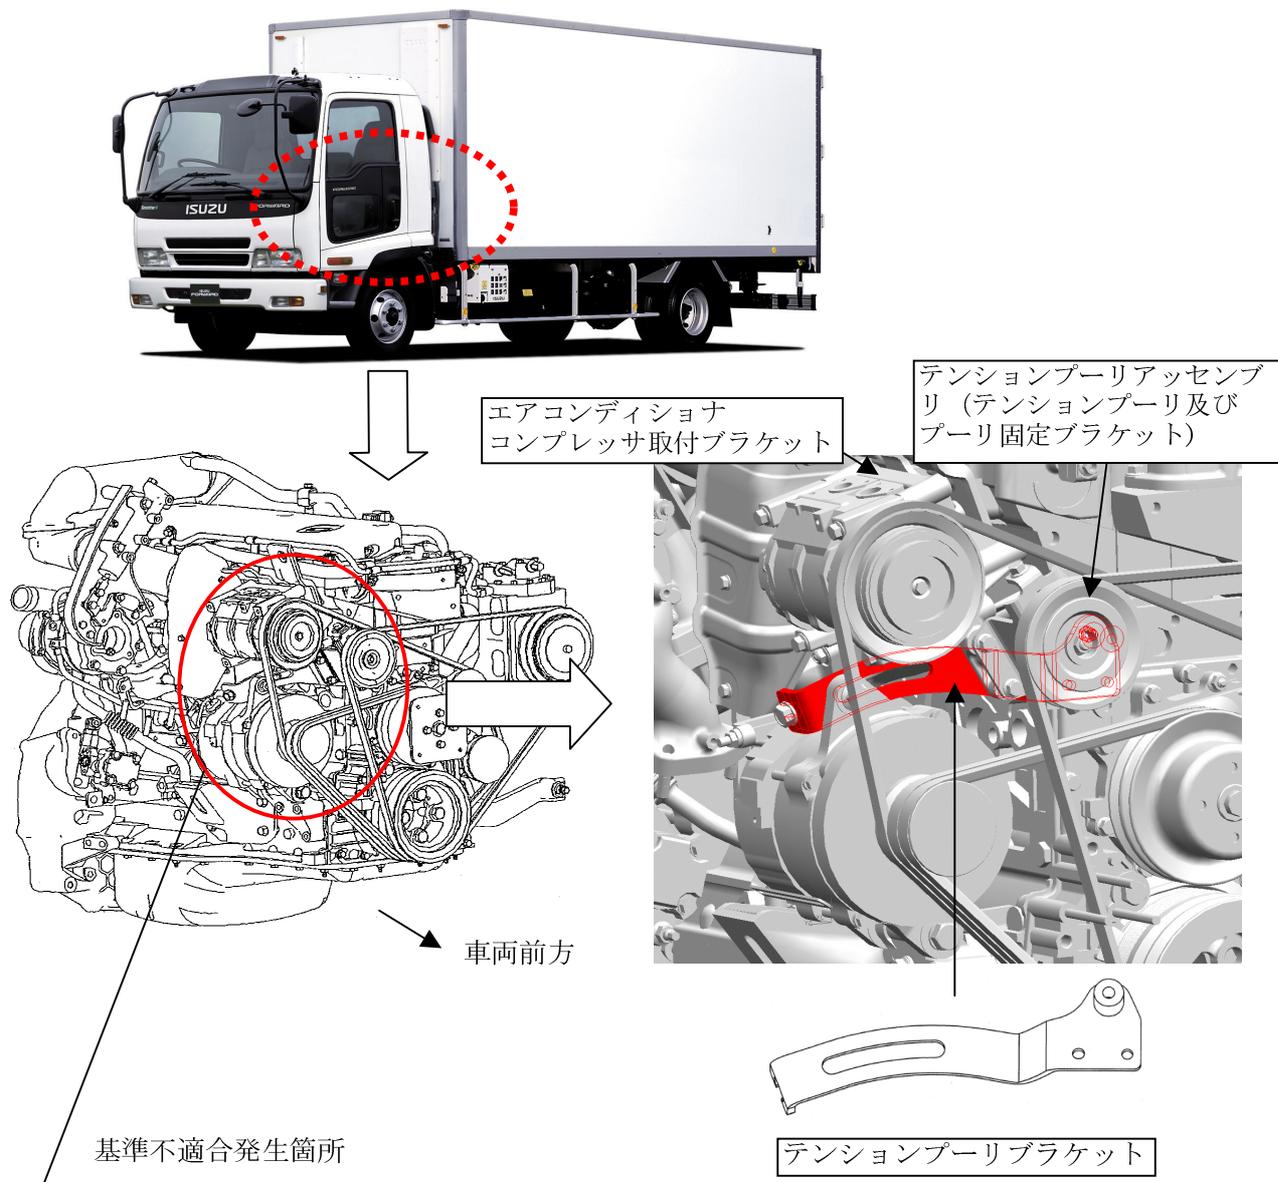

冷蔵冷凍車に架装する車両に搭載される原動機において、冷凍機駆動ベルトのテンションプーリブラケットを構成する部品の溶接位置が不適切なため、強度が不足し、当該ブラケットが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該プーリを固定している他のブラケットが破損し、最悪の場合、プーリが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

改善の内容：全車両、テンションプーリブラケットを対策品に交換するとともに、テンションプーリアッセンブリ及びエアコンディショナコンプレッサ取付ブラケットを新品と交換する。

識別：テンションプーリブラケットに白色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。