


### 改善箇所説明図②

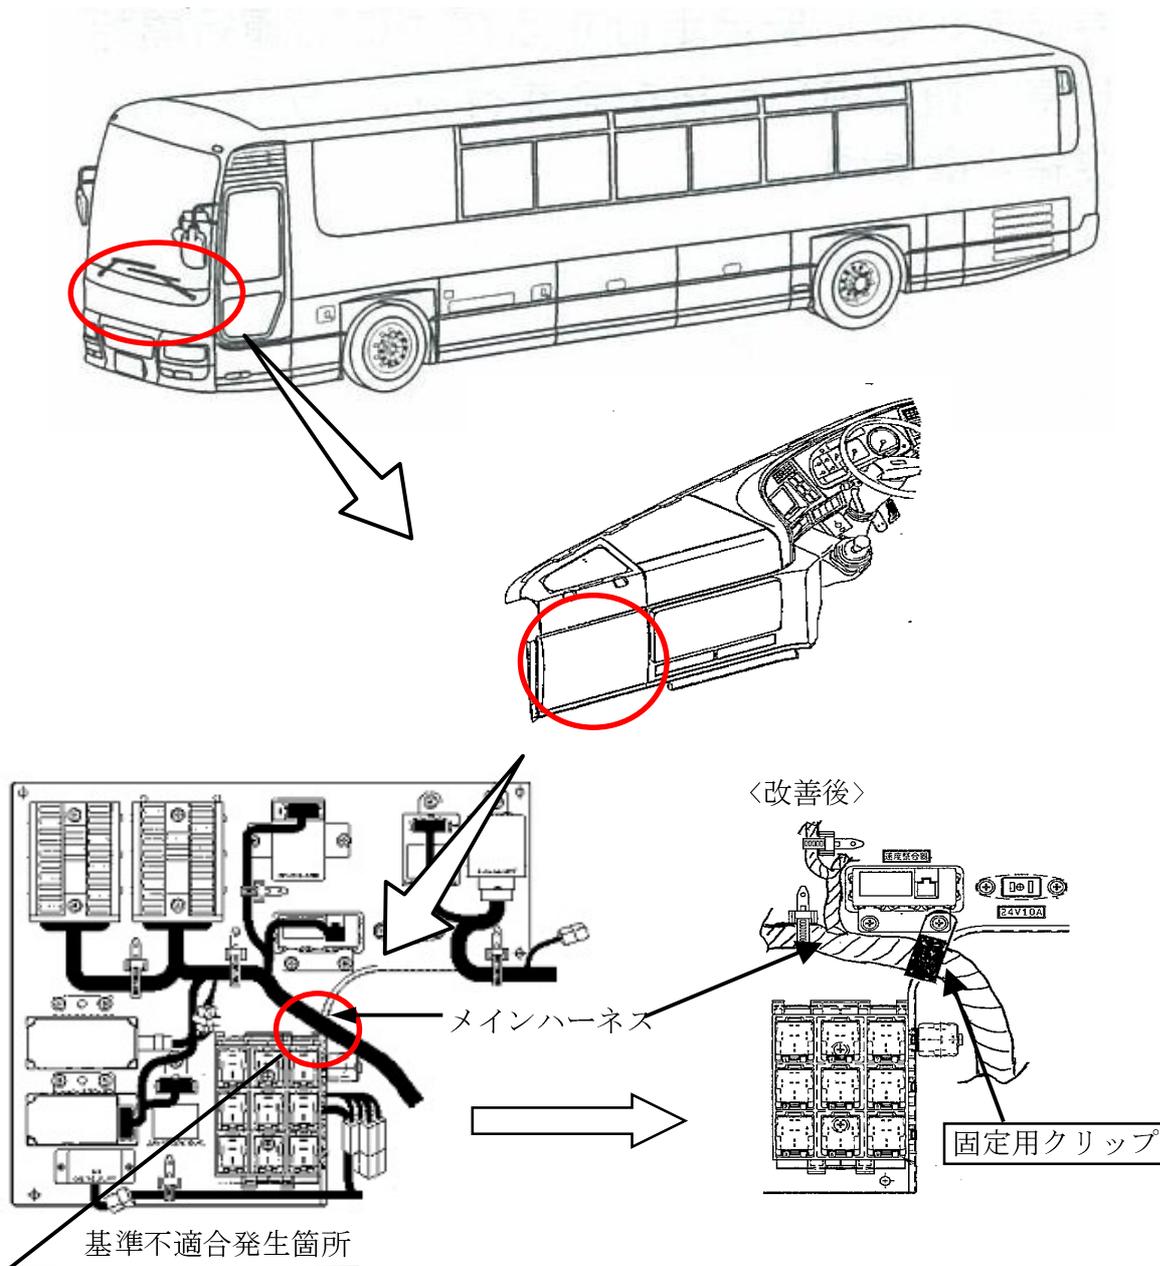

配電盤のメインハーネスの固定方法が不適切なため、ハーネスがリレーボックス取付金具に干渉しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ハーネスの被覆が損傷して、最悪の場合、ショートしてエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、メインハーネスに固定用クリップを追加する。なお、メインハーネスに損傷があるものは補修する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート上部に緑色シールを貼付する。

注：  は追加する部品を示す。