



改善箇所説明図



ナット(4箇所)

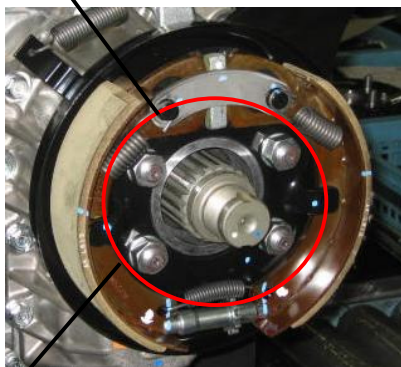

基準不適合発生箇所

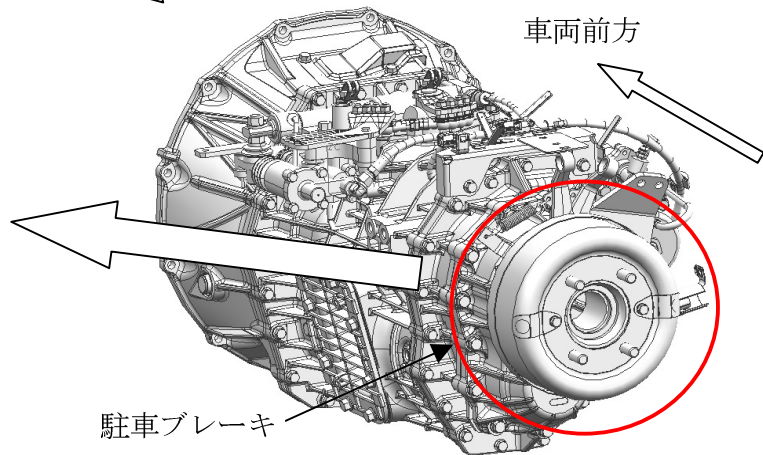

車両前方

駐車ブレーキ

駐車ブレーキと変速機を締結しているナットの取り付け工程が不適切なため、ナットの締め付けが不十分のものがある。そのため、当該ナットが緩んで変速機の出軸部に引っ掛かり、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容: 全車両、駐車ブレーキの取り付けナット(4箇所)を正規トルクで締め付ける。

識別: プロペラシャフトベアリングホルダー一部に白色ペイントを塗布する。