



## 改善箇所説明図

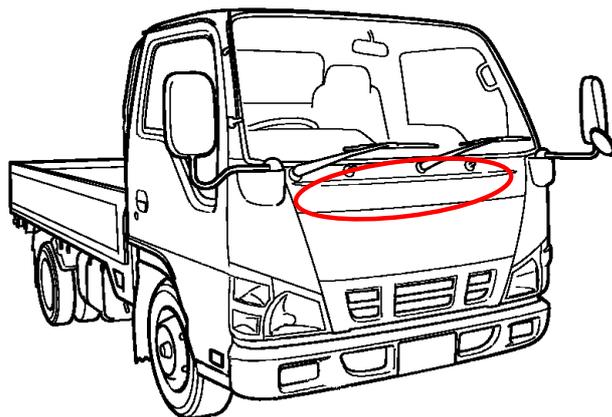


キャブ室内からの俯瞰図

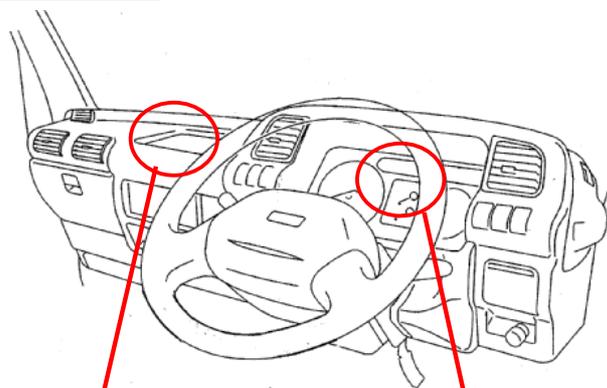

グローブボックス部

メーター部

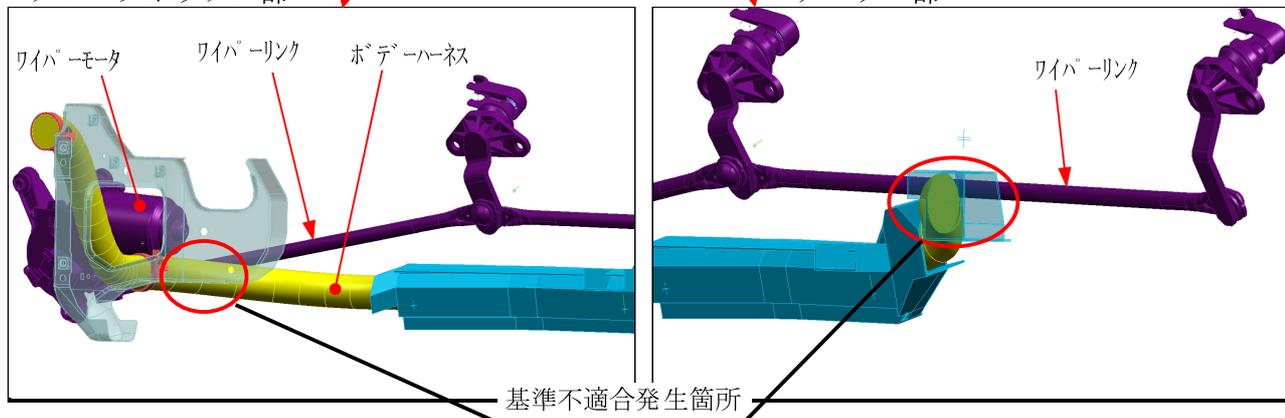

【 インストルメントパネル内のハーネスとワイパーリンクの隙間が不足しているものがあるため、ワイパー作動時にワイパーリンクが当該ハーネスに接触する可能性がある。そのため、当該ハーネスが損傷して、最悪の場合、エアバッグの誤展開やエンジンの停止などが発生するおそれがある。 】

**改善の内容:** 全車両、当該ハーネスとワイパーリンクの隙間を点検し、隙間が少ないものは固定具で固定し隙間を確保する。また、当該ハーネスが損傷している場合は補修する。

識別：IDプレート付近に緑色シールを貼付する。