



## 改善箇所説明図②

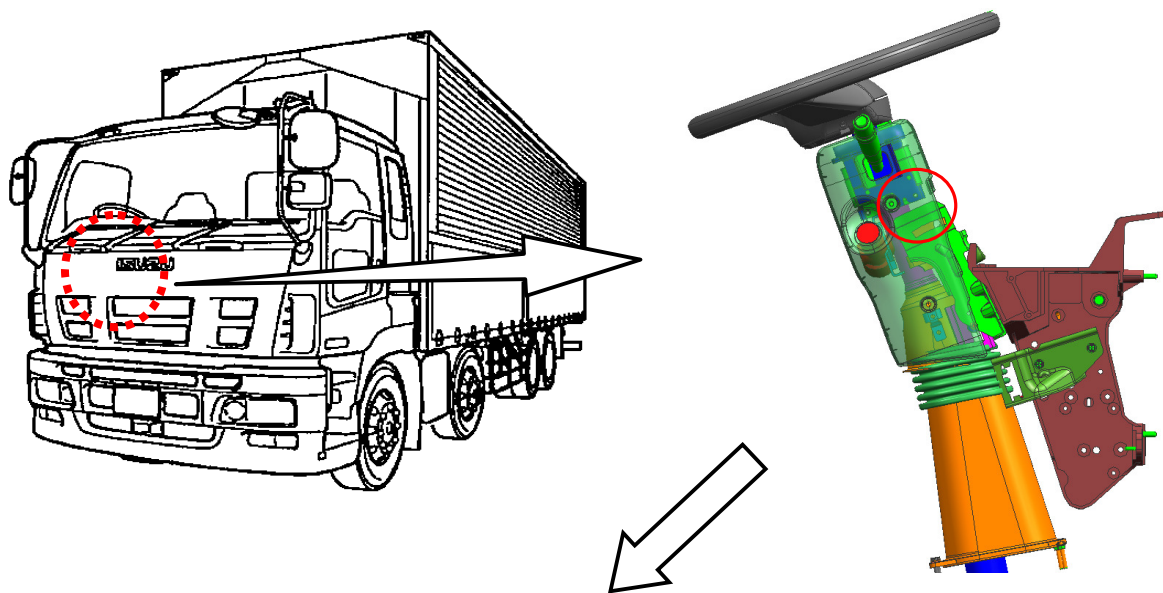

コンビネーションスイッチ  
取付けブラケット

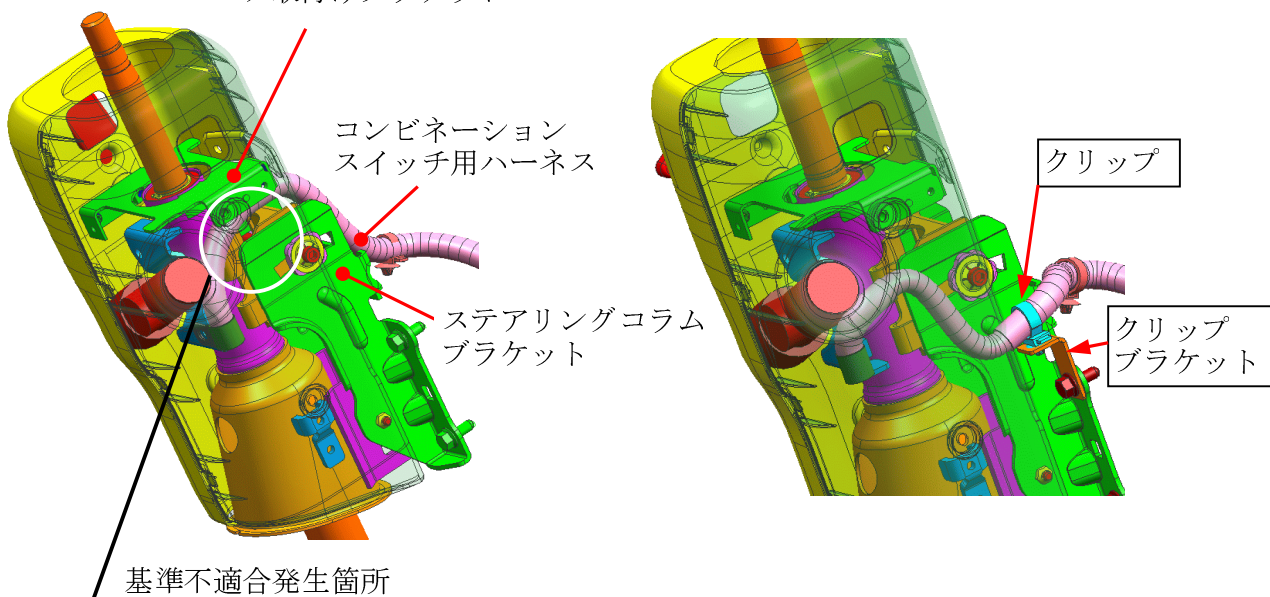

コンビネーションスイッチ用ハーネスにおいて、配索が不適切なため、かじ取り  
ハンドルの高さを下げた位置に調整した場合、コンビネーションスイッチ取付けブ  
ラケットとステアリングコラムブラケットの間に当該ハーネスが挟まれ、ショート  
するものがある。そのため、エンジンが停止したり、前照灯及び方向指示灯が不点  
灯となるおそれがある。

### 改善の内容:

クリップ及びクリップブラケットを追加し、当該ハーネスの配索を変更する。

識別：パワーステアリングユニット部のパワーステアリング配管に黄色ペイントを塗布する。

注：  は追加する部品を示す。