


### 改善箇所説明図③

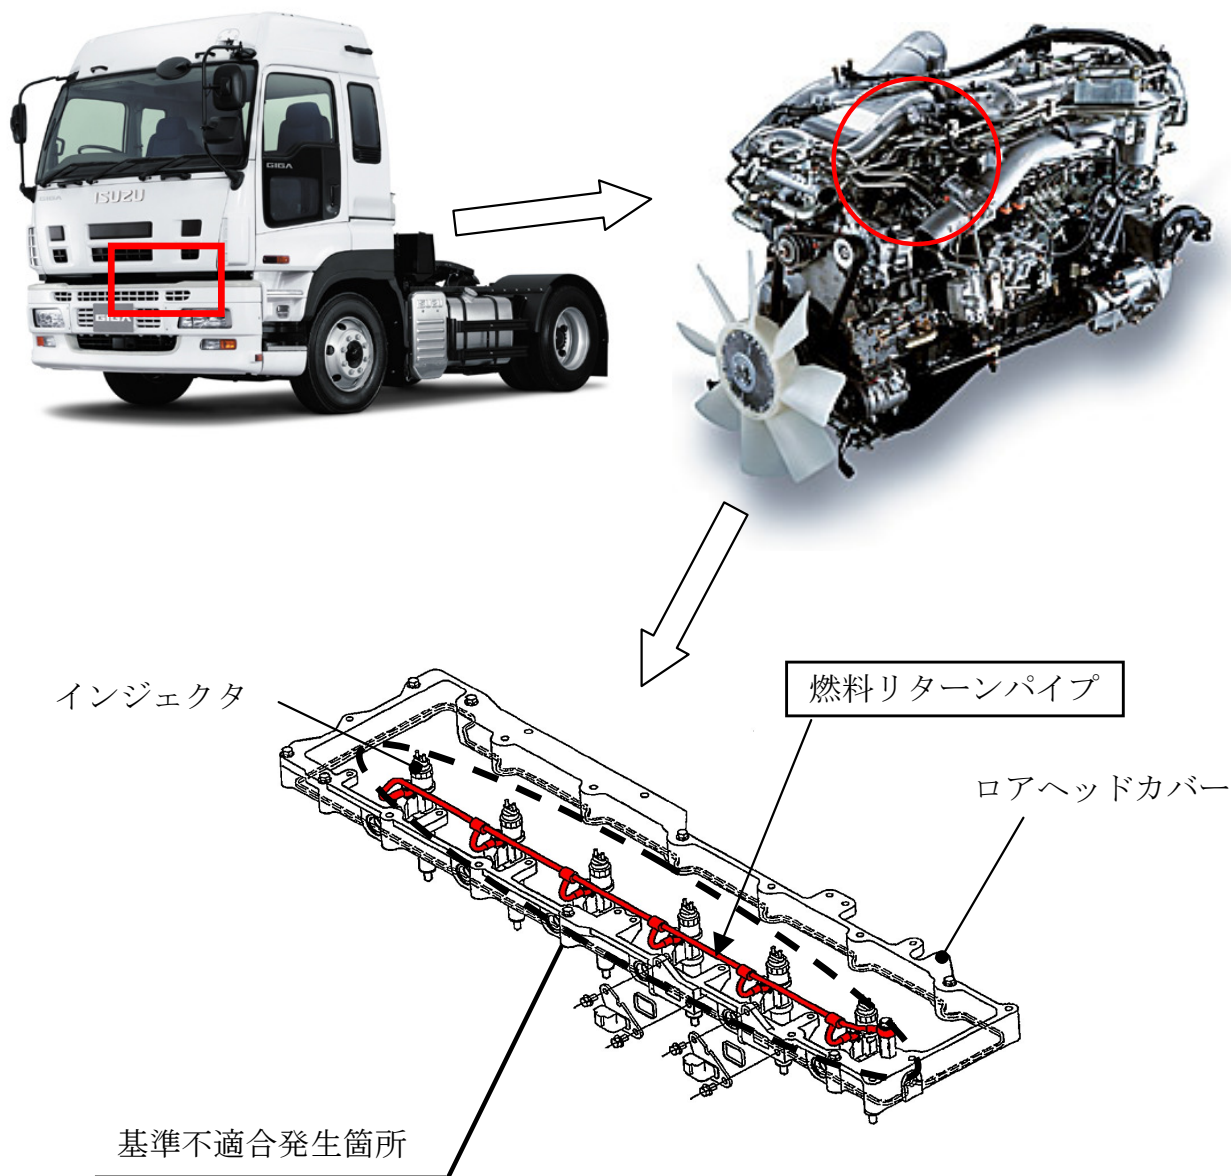

燃料リターンパイプの成形が不適切なため、当該パイプがヘッドカバーと接触しているものがある。そのため、エンジン振動により当該パイプに穴が開き、エンジンオイルに燃料が混入し、最悪の場合、エンジンが過回転することによりエンジン内部が損傷しエンジン停止に至るおそれがある。

改善の内容：燃料リターンパイプを良品と交換する。

識別：ヘッドカバー上面に黄色ペイントを塗布する。