

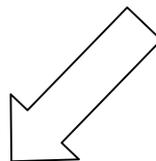


## 改善箇所説明図

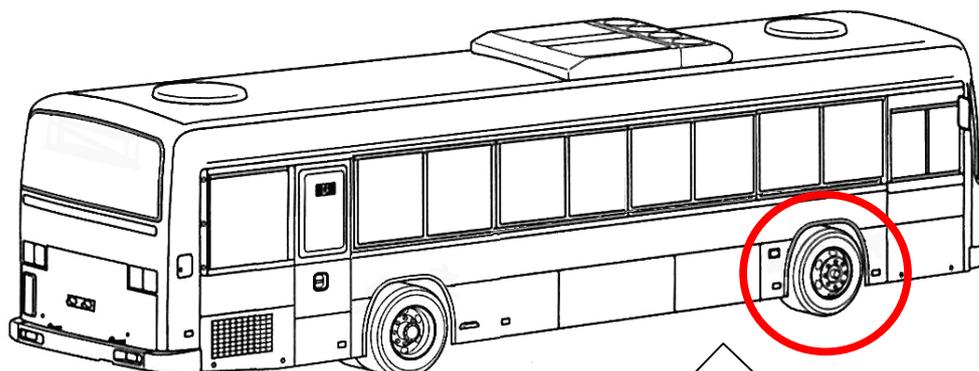

基準不適合発生箇所

切角ストップ

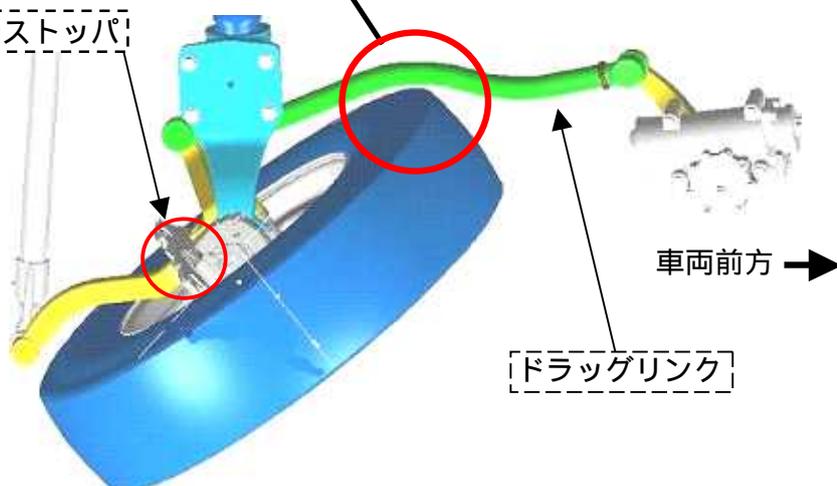

コーションラベル

**注意**

出荷仕様と異なるタイヤサイズ、ディスクオフセットに変更する時は、切れ角変更等が必要となる場合がある為、必ず販売店に御相談願います。

1858619820

路線バス等において、タイヤの切角が不適切なため、スタッドレスタイヤを装着してハンドルを最大限度まで切った状態で段差を通過した場合、もしくは車高が高い状態で走行した場合、タイヤがドラッグリンクと接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接触部分に錆が発生し、最悪の場合、当該リンクが折損して、操舵ができなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、コーションラベルを運転席近傍に貼付する。接触するおそれのあるタイヤ及びディスクホイールを装着している車両は、切角ストップを調整する。ドラッグリンクに接触痕がある場合は、新品と交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート上部に白色シールを貼付する。

注：  は追加する部品を示す。

は必要に応じて調整または交換する部品を示す。