


## 改善箇所説明図

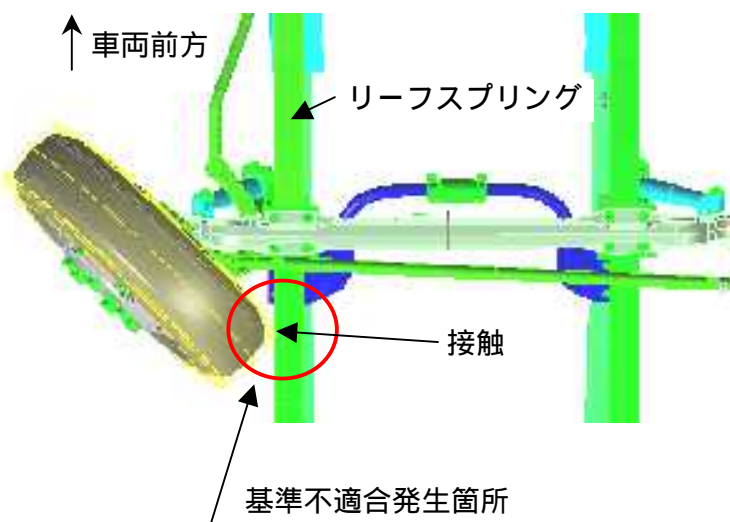

下面図



タイヤの切角調整が不適切なため、幅広いタイヤを装着し、ハンドルを最大限度まで切った場合、タイヤのトレッド部がリーフスプリングと接触することがある。そのため、幅広タイヤと交換した際、リーフスプリングとの接触により、タイヤが偏摩耗する。

対策の内容：全車両、タイヤ切角ストoppaを調整する。

識別：キャブ左側ピラー部IDプレート付近に、青色シールを貼り付ける。