



改善箇所説明図

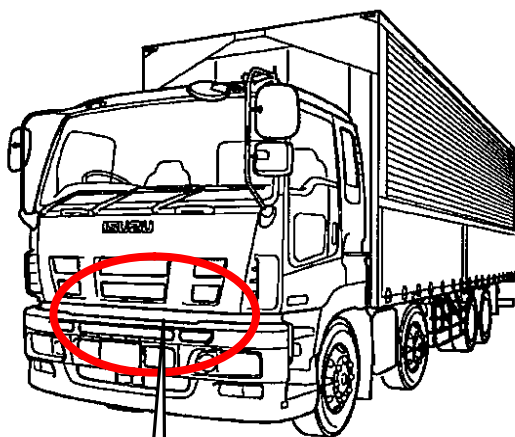

 
エンジン側面図

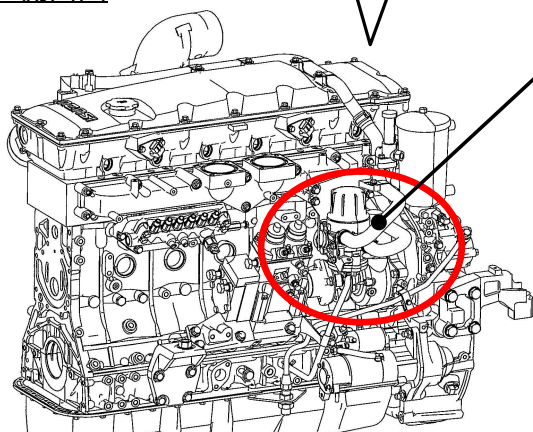

基準不適合発生箇所


大型トラック用エンジンにおいて、ブローバイガス還元装置のガス取出し位置が不適切なため、急傾斜の坂道で使用した場合、エンジンオイルがブローバイガスの通路を経由して吸気管に吸入され、シリンダ内で燃焼するため、エンジン回転が上昇し、最悪の場合、エンジン内部が損傷し、再始動ができなくなるおそれがある。

改善前



ヘッドカバー

改善後

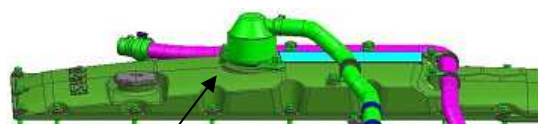

ブローバイガス取出し口

ブローバイホース



ベアリングケース



改善の内容：

全車両、ヘッドカバー、燃料供給ポンプ（サプライポンプ）を作動させるベアリングケース及び、ブローバイホースを対策品に交換する。

識別： エンジンヘッドカバー上面に黄色のペイントを塗布する。

注： は措置する部品を示す。