


## 改善箇所説明図

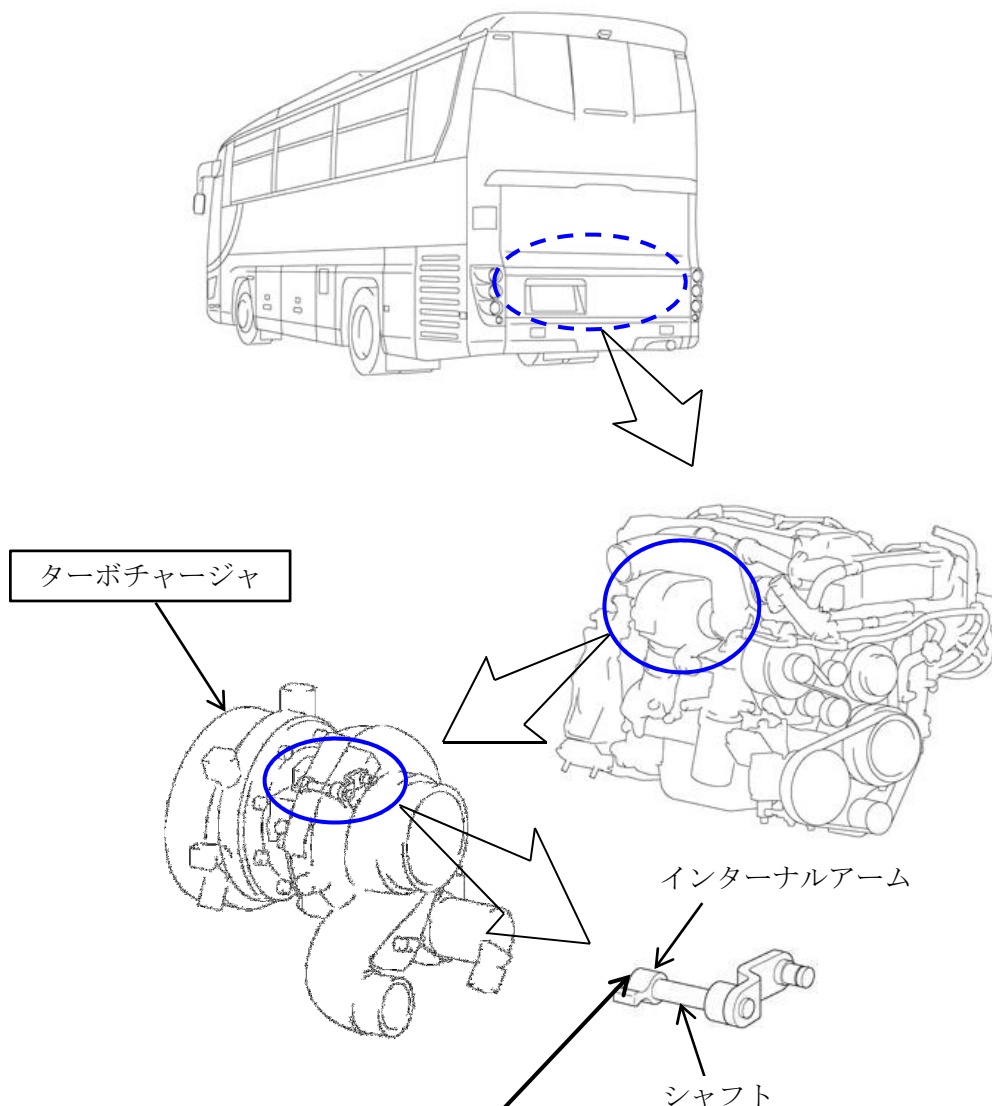

### 基準不適合発生箇所

注：  内は交換する部品を示す。

大型・中型バスの原動機において、ターボチャージャの可変ノズルを作動させるインターナルアームとシャフトの溶接部の強度が不足しているため、アクチュエータの駆動により当該溶接部がねじられ、可変ノズルの位置がずれることがある。そのため、吸入空気量が不足して、原動機の出力低下や回転が不安定となり、最悪の場合、走行中エンストし再始動できなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ターボチャージャを対策品に交換する。

識別 : 改善済車両にはシリンダヘッドカバーに白色ペイントを塗布する。