
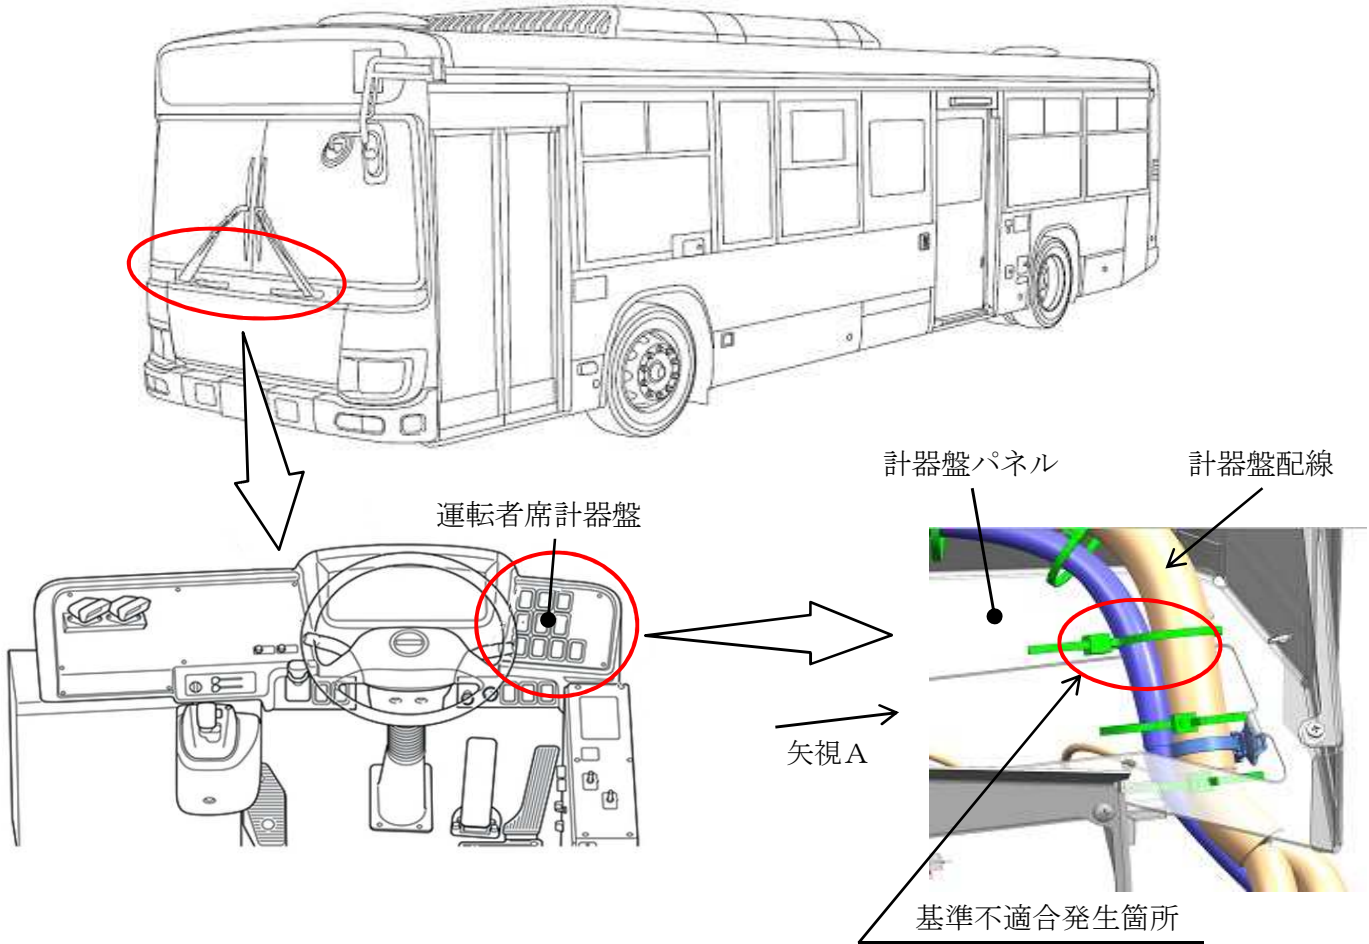
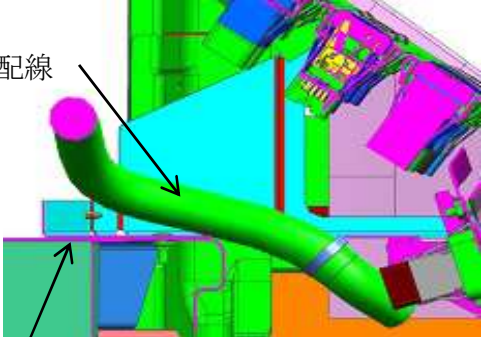


改善箇所説明図④

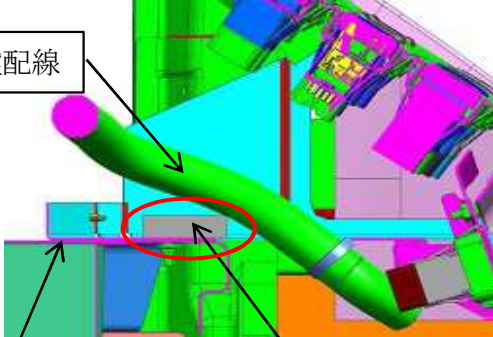

改善前	改善後
<p>矢視A 計器盤配線</p>  <p>計器盤パネル</p>	<p>計器盤配線</p>  <p>計器盤パネル</p> <p>保護材</p>

大型・中型路線バスにおいて、運転者席計器盤配線の配線が不適切なため、配線が計器盤パネルの端部と干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、配線の被覆が損傷して短絡し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、運転者席計器盤パネルに保護材を追加するとともに、当該部の配線を点検し、損傷している場合は補修する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に、茶色シールを貼付する。

注： は措置する部品を示す。