


## 改善箇所説明図

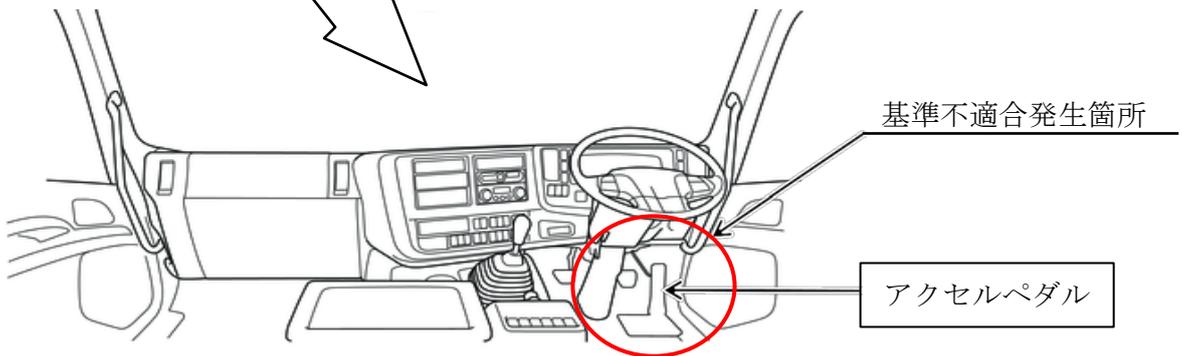

改善前	改善後
<p>アクセルリンク</p> <p>パッド</p> <p>ヒールスタンド</p>	<p>パッド</p> <p>ヒールスタンド</p> <p>フロアカーペット</p>

大型トラックのアクセルペダルにおいて、

- ①アクセルペダルのパッド部の強度が不足しているため、アクセルペダルを長時間一定の力で踏むとパッド部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、パッド部が破損し、最悪の場合、破損したパッド部がアクセルリンクに引っかかり、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。
- ②ヒールスタンドの形状が不適切なため、ヒンジ部に大きな力がかかることがある。そのため、ヒンジ部が破損するおそれがある。

**改善の内容：**  
全車両、アクセルペダルを対策品に交換するとともに、フロアカーペットに切欠きを追加する。

識別： ステアリングコラムブラケットに、黄色シールを貼付する。

注：  は措置する部品を示す。