


## 改善箇所説明図

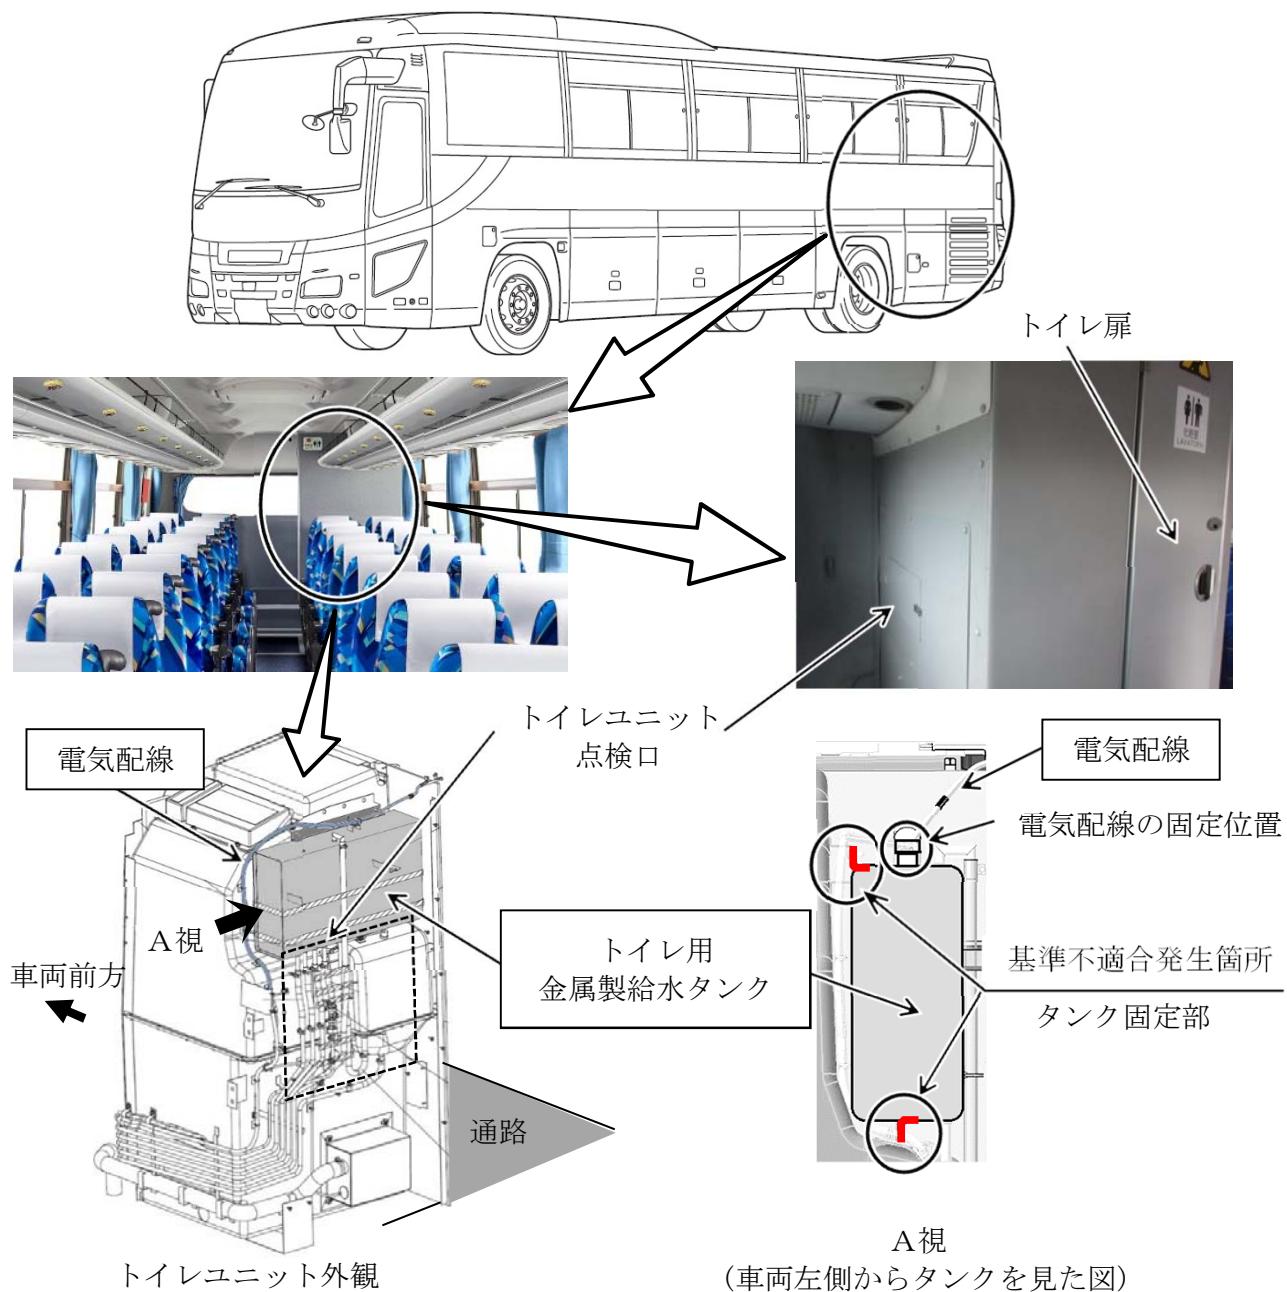

大型バスのトイレ用金属製給水タンクにおいて、タンク固定部の強度が不足しているため、固定部が損傷してタンクが脱落することがある。そのため、タンクに固定されているトイレ用電気配線が損傷して、火災に至るおそれがある。

### 改善の内容

給水タンクの改善措置準備に時間を要することから、以下の措置を行う。

①全車両、給水タンク固定部を点検し、暫定的にベルトで固定する。

なお、タンクが脱落している場合には新品タンクに交換する。

②全車両、トイレ用電気配線の損傷有無を点検し、固定位置と配索を変更する。

なお、配線が損傷している場合には補修する。

給水タンクの改善措置が準備できた時点で、改善措置の方法を変更する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートの下側中央に、  
識別ペイント（黄色）を塗布する。

注： [ ] は、措置する部品を示す。