


改善箇所説明図

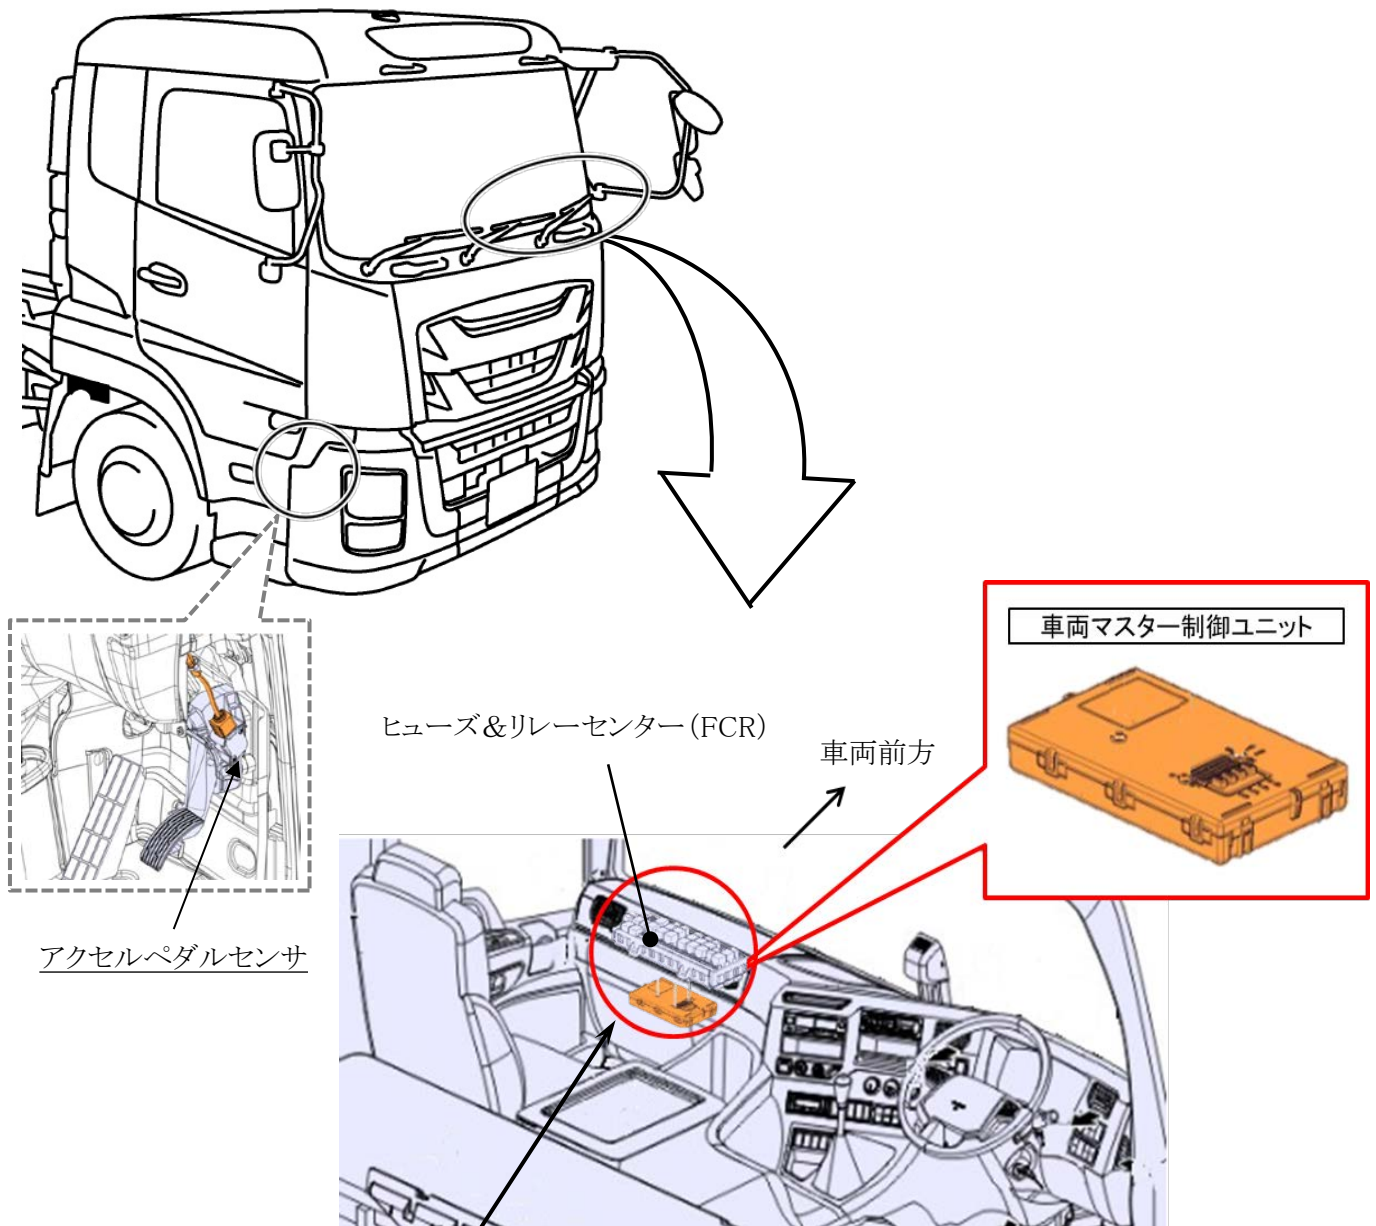

基準不適合発生箇所

車両マスター制御ユニットⅡ (VMCUⅡ) 搭載車のアクセルペダル開度信号から演算及び動作診断を行うプログラムにおいて、演算式に誤りがあったため、アクセルペダルを操作した際、異常と判定することがある。そのため、メータ内の中央部ディスプレイに『アクセルセンサー異常』のメッセージが表示され、そのまま運転を続けると、アクセルペダルが無反応となる時間が発生し、一時的に走行不能に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、車両マスター制御ユニットⅡ (VMCUⅡ) のプログラムを対策プログラムに書き換える。

注： は、措置する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席側ステップ部VINプレート下辺中央部に黄色ペイントを塗布する。