


## 改善箇所説明図

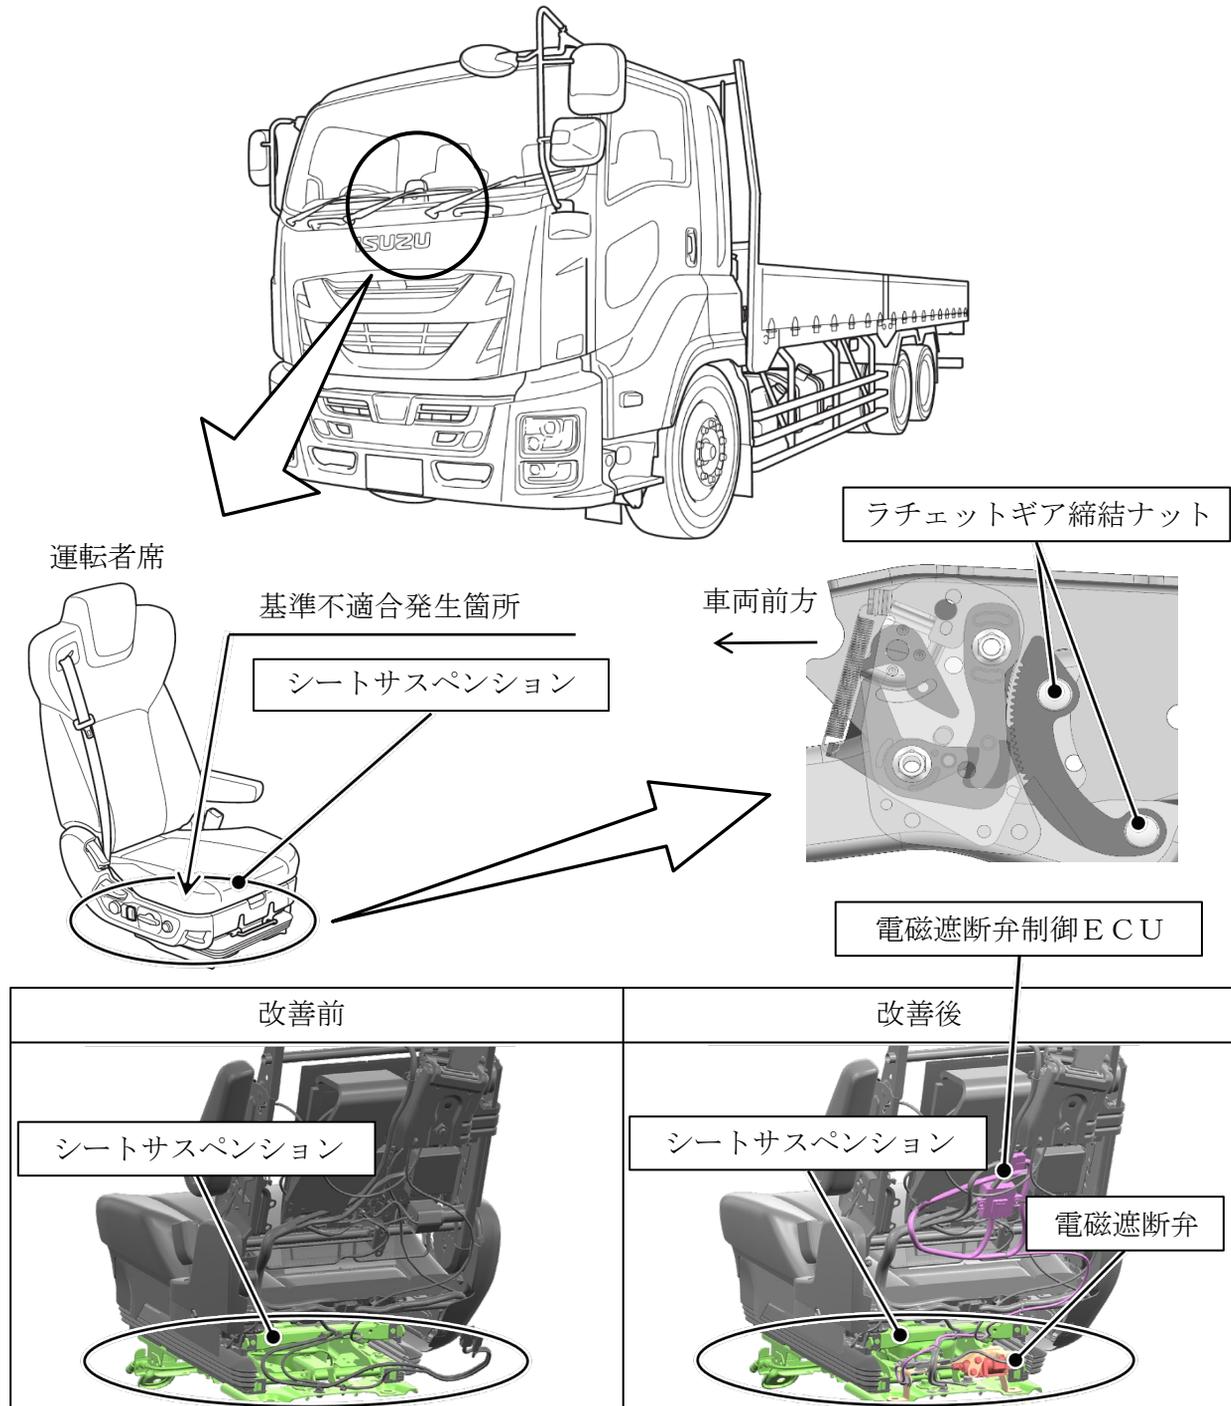

運転者席において、シートサスペンションの設計検討が不十分なため、バッテリー端子を外した状態でシートの上昇操作を行った場合、サスペンションがロックされたまま解除されなくなり、座面高さの調整ができなくなることがある。そのため、そのまま使用を続けると、車両走行振動等により、意図せずサスペンションロックが解除されて座面が上昇し、サスペンションロックが機能しなくなるおそれがある。

### 改善の内容:

全車両、運転者席シートのエア回路に電磁遮断弁および電磁遮断弁制御ECUを追加するとともに、ラチェットギア締結部のナットを新品に交換し、緩み止め剤を塗布する。なお、サスペンションロック機能を点検し、機能に問題がある場合はシートサスペンション一式を対策品に交換する。

識別 : 助手席側ドア開口部のシリアルナンバープレート右上に、識別シール (水色) を貼付する。

注 :  は、措置する部品を示す。