


改善箇所説明図

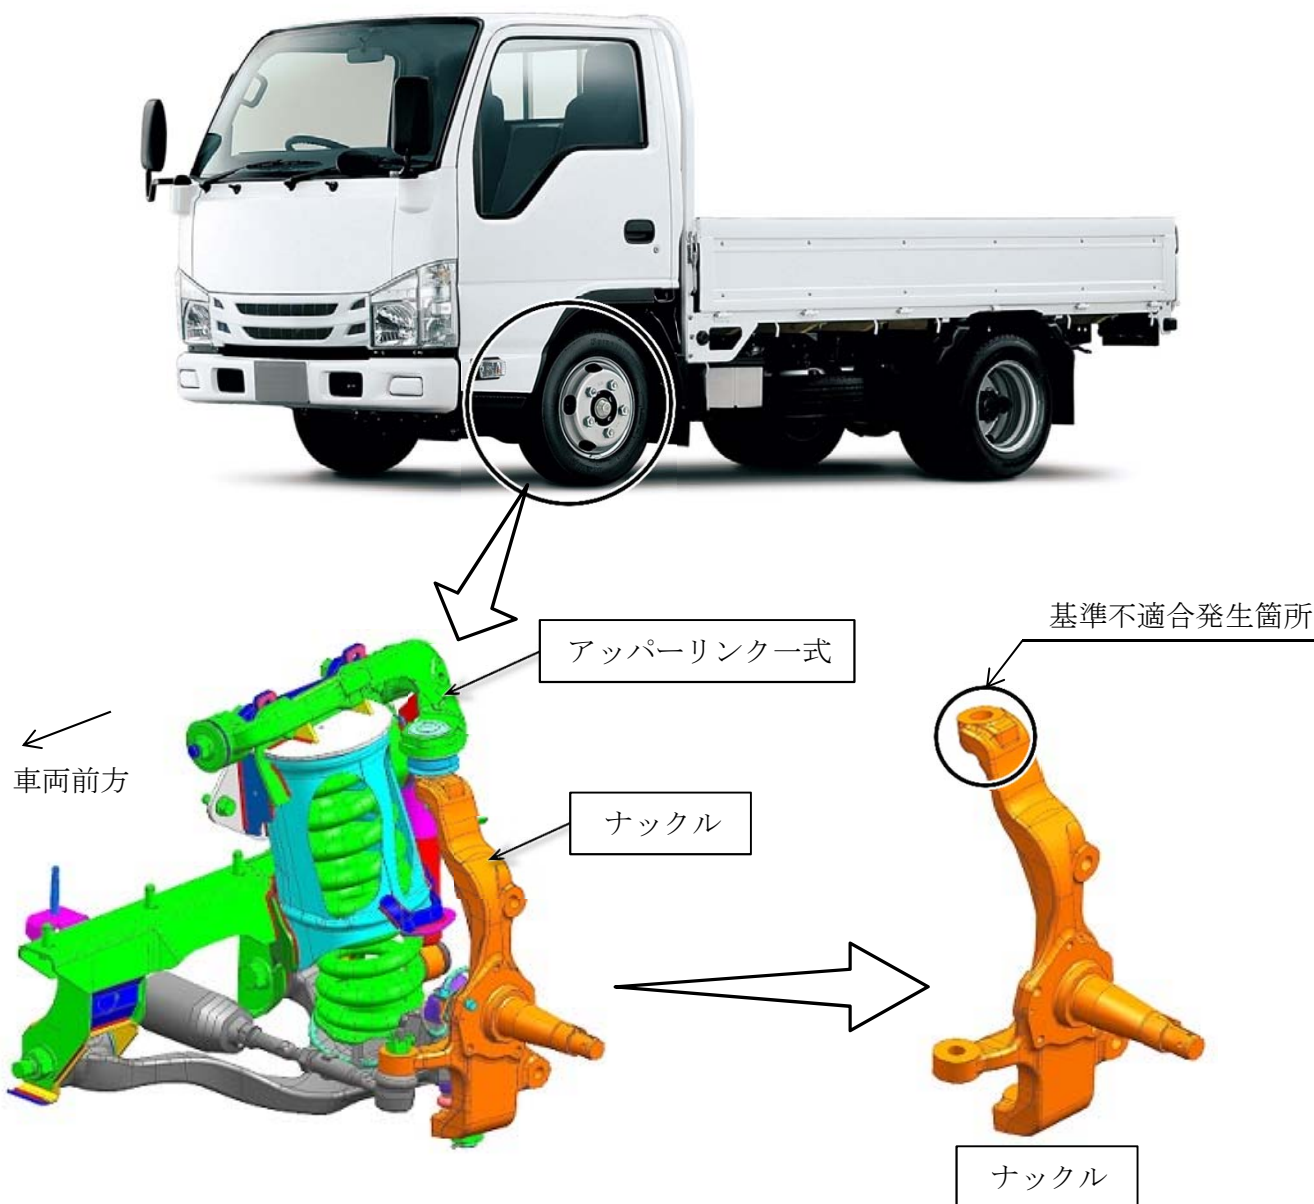

小型トラックのかじ取装置において、ナックルの製造が不適切なため、アッパーリンク取付部の形状が正しく成型されていないものがある。そのため、当該取付部の強度が不足し、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等により取付部の内径が拡大してがたつきが生じ、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容:

全車両、ナックルを良品に交換するとともに、アッパーリンク一式を新品に交換する。

識別： フロント右側のアッパーリンクに白色ペイントを塗布する。

注： は措置する部品を示す。