


改善箇所説明図

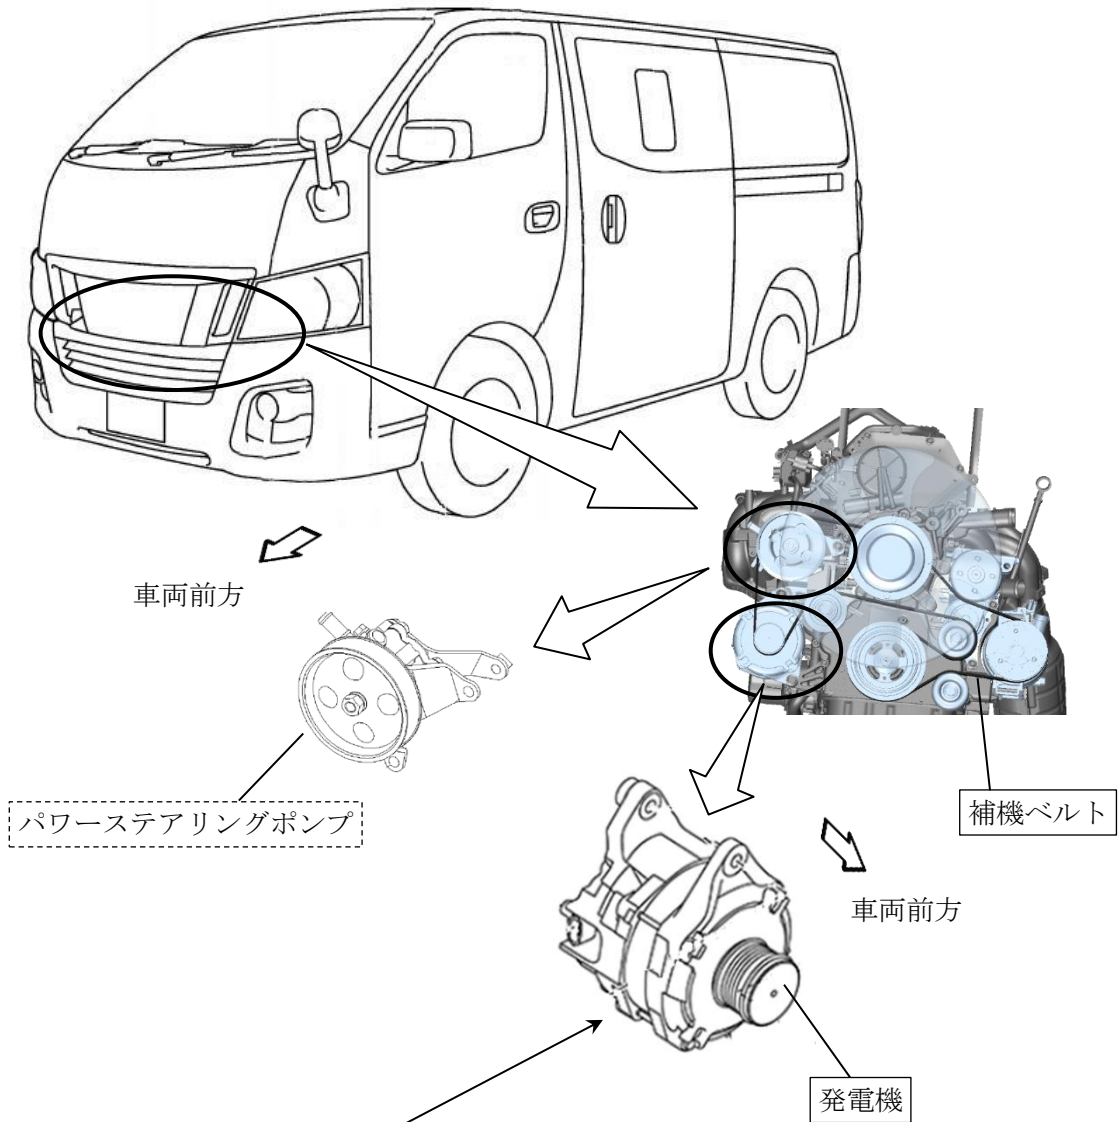

基準不適合発生箇所

発電機において、補機ベルトの張力に対してプーリ内のベアリングの耐久性が不足しているため、使用過程において当該ベアリングが破損することがある。そのため、エンジン回転変動を吸収する機能が損なわれてベルト張力が増加し、そのまま使用を続けると、当該ベルトで駆動するパワーステアリングポンプのブラケットが破損し、最悪の場合、パワーステアリングポンプが作動不良となり、操舵力が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該発電機および補機ベルトを対策品と交換する。また、当該発電機のプーリ内ベアリングを点検し、固着が認められた場合は、パワーステアリングポンプ一式を新品に交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。 は、必要に応じて交換する部品を示します。