


改善箇所説明図


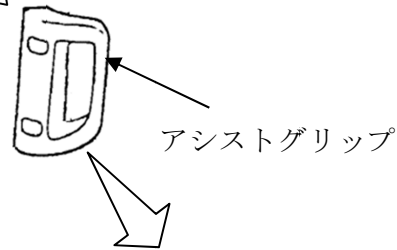


アシストグリップ取付部のパネル

該当箇所

補強板の追加

取付部の断面図 (A-A)

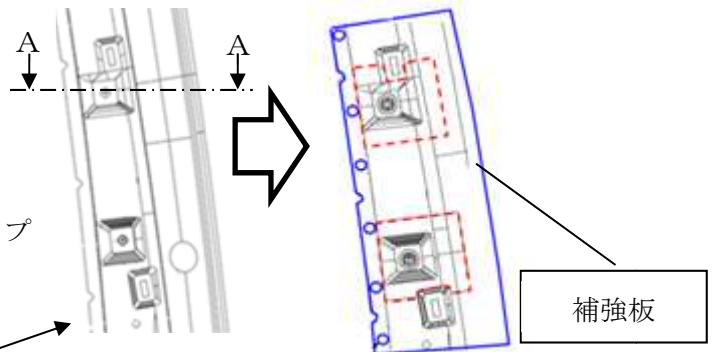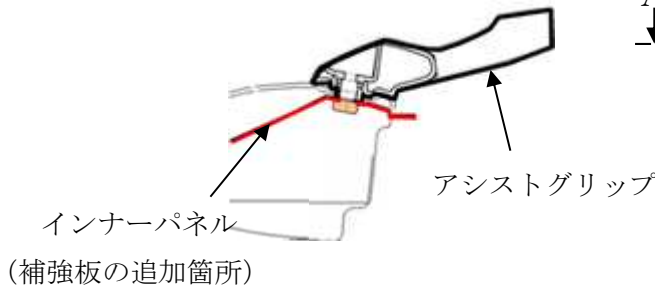

不具合発生箇所

助手席のアシストグリップにおいて、取付部のパネルの強度が不足しているため、繰り返し使用することで、パネルに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、運転者が乗り込む際にアシストグリップが外れ、最悪の場合、転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、アシストグリップ取付部に補強板を追加する。

識別：金色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注： は、追加部品を示す。