
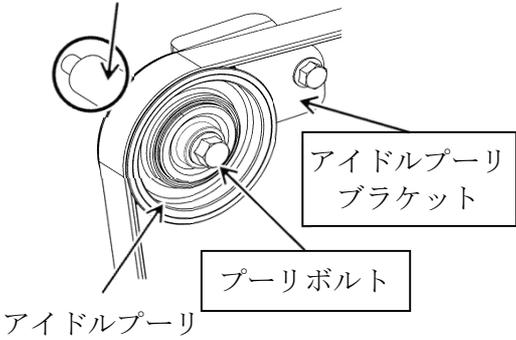


### 改善箇所説明図

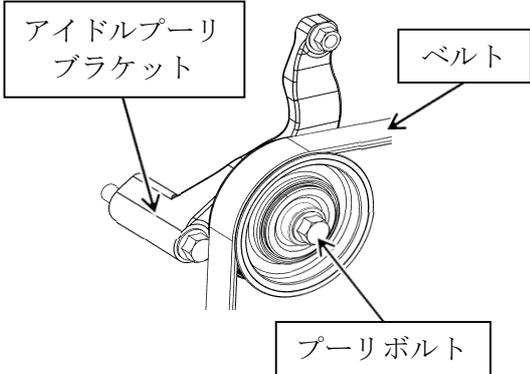

改善前	改善後
<p data-bbox="240 1178 528 1207">ディスタンスチューブ</p>  <p data-bbox="272 1529 464 1559">アイドルプーリ</p>	 <p data-bbox="863 1211 1066 1279">アイドルプーリ ブラケット</p> <p data-bbox="1246 1234 1353 1263">ベルト</p> <p data-bbox="1134 1525 1321 1554">プーリボルト</p>

小型トラックの冷凍機架装車において、冷凍機アイドルプーリ締結部の形状が不適切なため、ベルト張力によりアイドルプーリボルトに過大な応力がかかり折損するものがある。そのため、ベルトが外れて冷凍機が作動しなくなり、最悪の場合、走行中プーリが路面に落下するおそれがある。

#### 改善の内容

全車両、アイドルプーリブラケット、プーリボルト、ベルト等一式を対策品に交換する。

識別 : バキュームポンプ上部に識別ペイント (黄色) を塗布する。

注 :  は、措置する部品を示す。