


### 改善箇所説明図

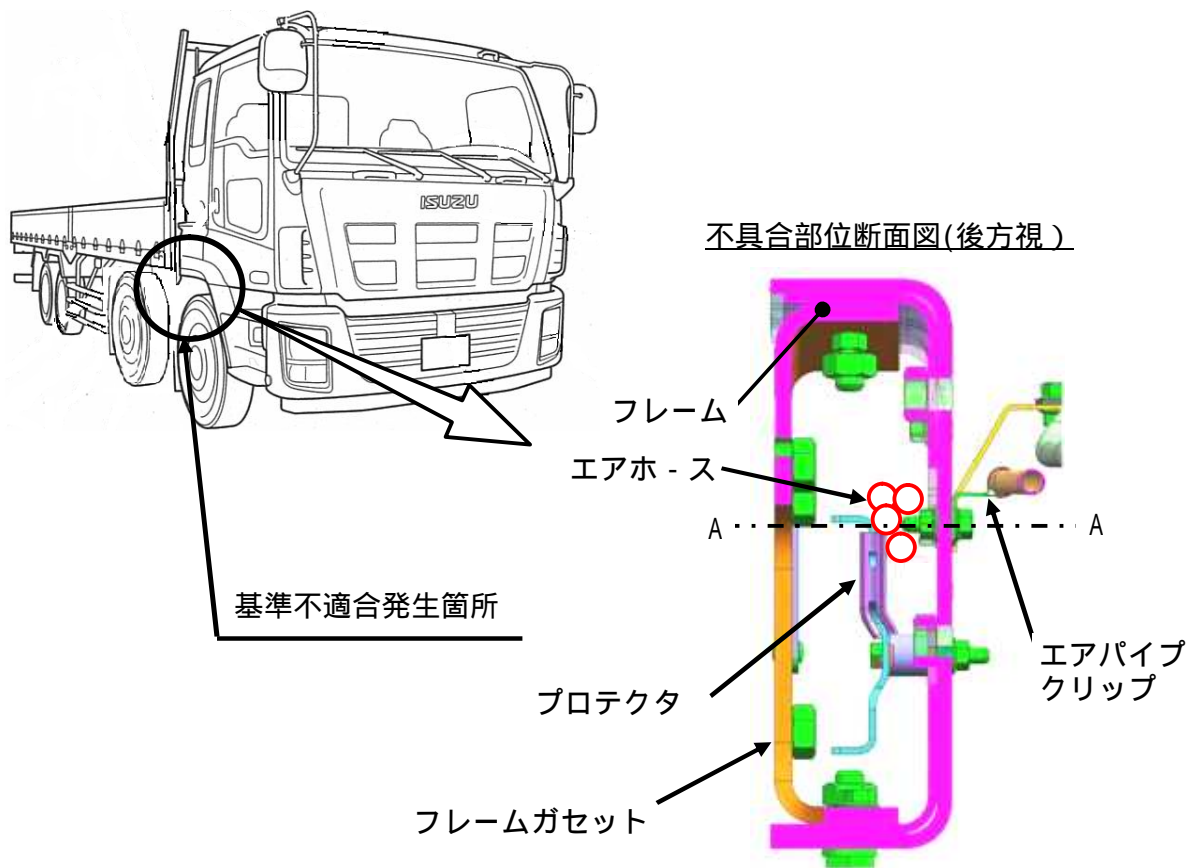

改善前	改善後

大型トラックのブレーキ用エアホースにおいて、当該ホースの取付け位置が不適切なため、エアパイプクリップ固定ボルトとプロテクタの間に挟まれるものがある。そのため、当該ホースに穴が開き、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

**改善の内容：**

全車両、エアパイプ及びパワステパイプのクリップ固定ボルトを対策品と交換するとともに、エアホースを点検し、損傷している場合には、その部分を交換する。

識別：エアパイプクリップ固定ボルトに識別ペイント（黄色）を塗布する。

注：  は、措置する部品を示す。