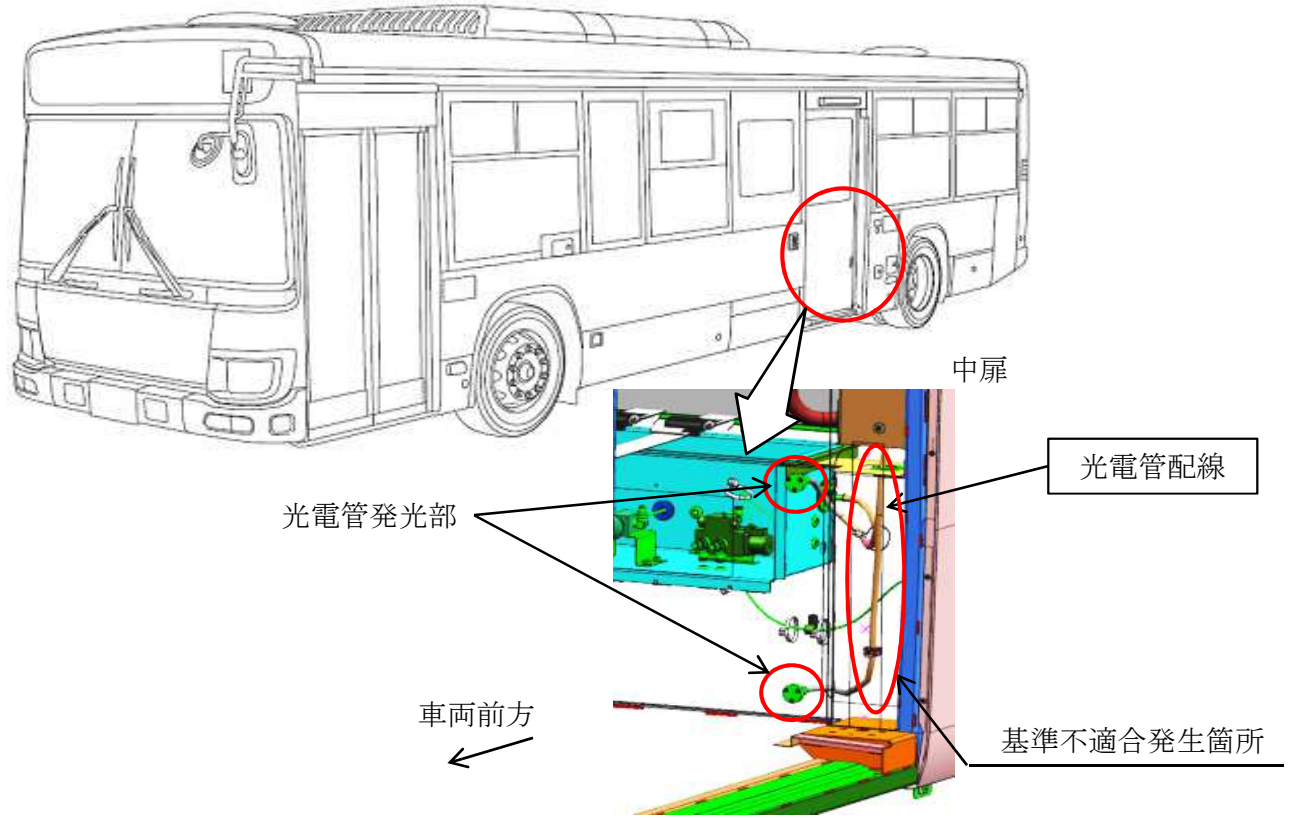
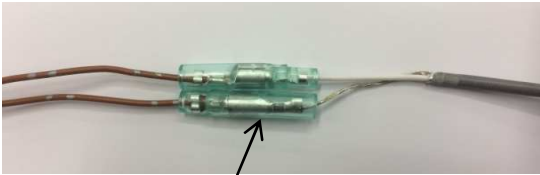

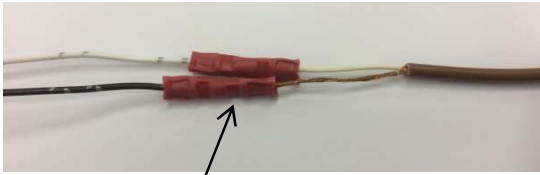



改善箇所説明図⑤



改善前	改善後
 <p data-bbox="284 1305 552 1346">光電管配線接続端子</p> 	 <p data-bbox="911 1305 1179 1346">光電管配線接続端子</p>  <p data-bbox="1023 1552 1147 1592">防水処理</p>

大型・中型路線バスにおいて、中扉の光電管配線端子の接続作業が不適切なため、走行中の振動で配線が断線することがある。また、当該端子の防水処理が不適切なため、水浸入で配線が短絡することがある。そのため、最悪の場合、中扉が開閉できなくなるおそれがある。

改善の内容：
 全車両、光電管配線の接続部を補修する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に、茶色シールを貼付する。

注： は措置する部品を示す。