


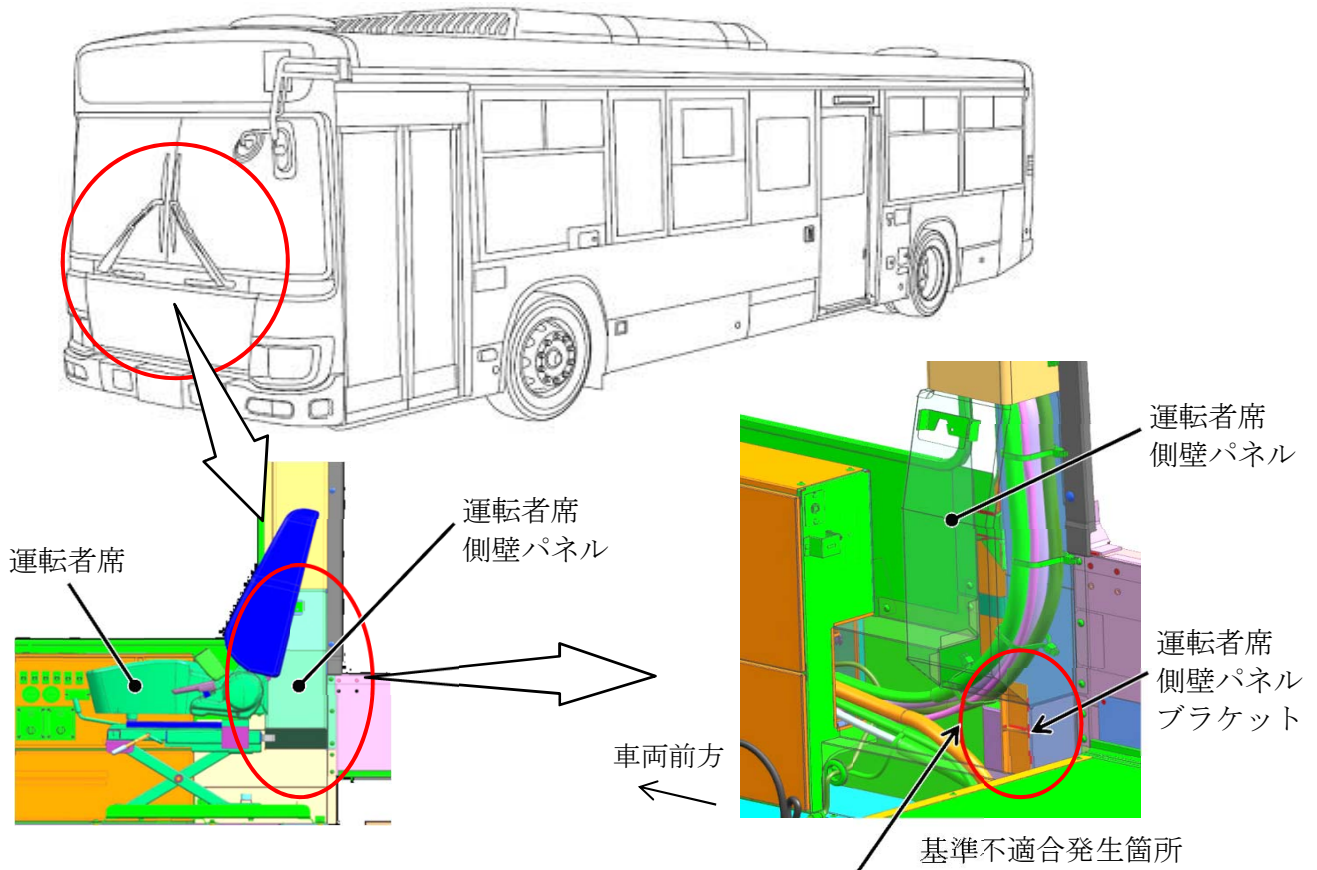

## 改善箇所説明図②



改善前	改善後
<p>運転者席側壁パネルブラケット</p> 	<p>保護材</p> <p>配線</p> 

大型路線バスにおいて、運転者席側壁パネル内部の配線の配索が不適切なため、配線が側壁パネルブラケットの端部と干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、配線の被覆が損傷して短絡し、最悪の場合、扉が開閉できなくなるおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、運転者席側壁パネルブラケットに保護材を追加するとともに、当該部の配線を点検し、損傷している場合は配線を補修する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に、水色シールを貼付する。

注：  は措置する部品を示す。