


改善箇所説明図

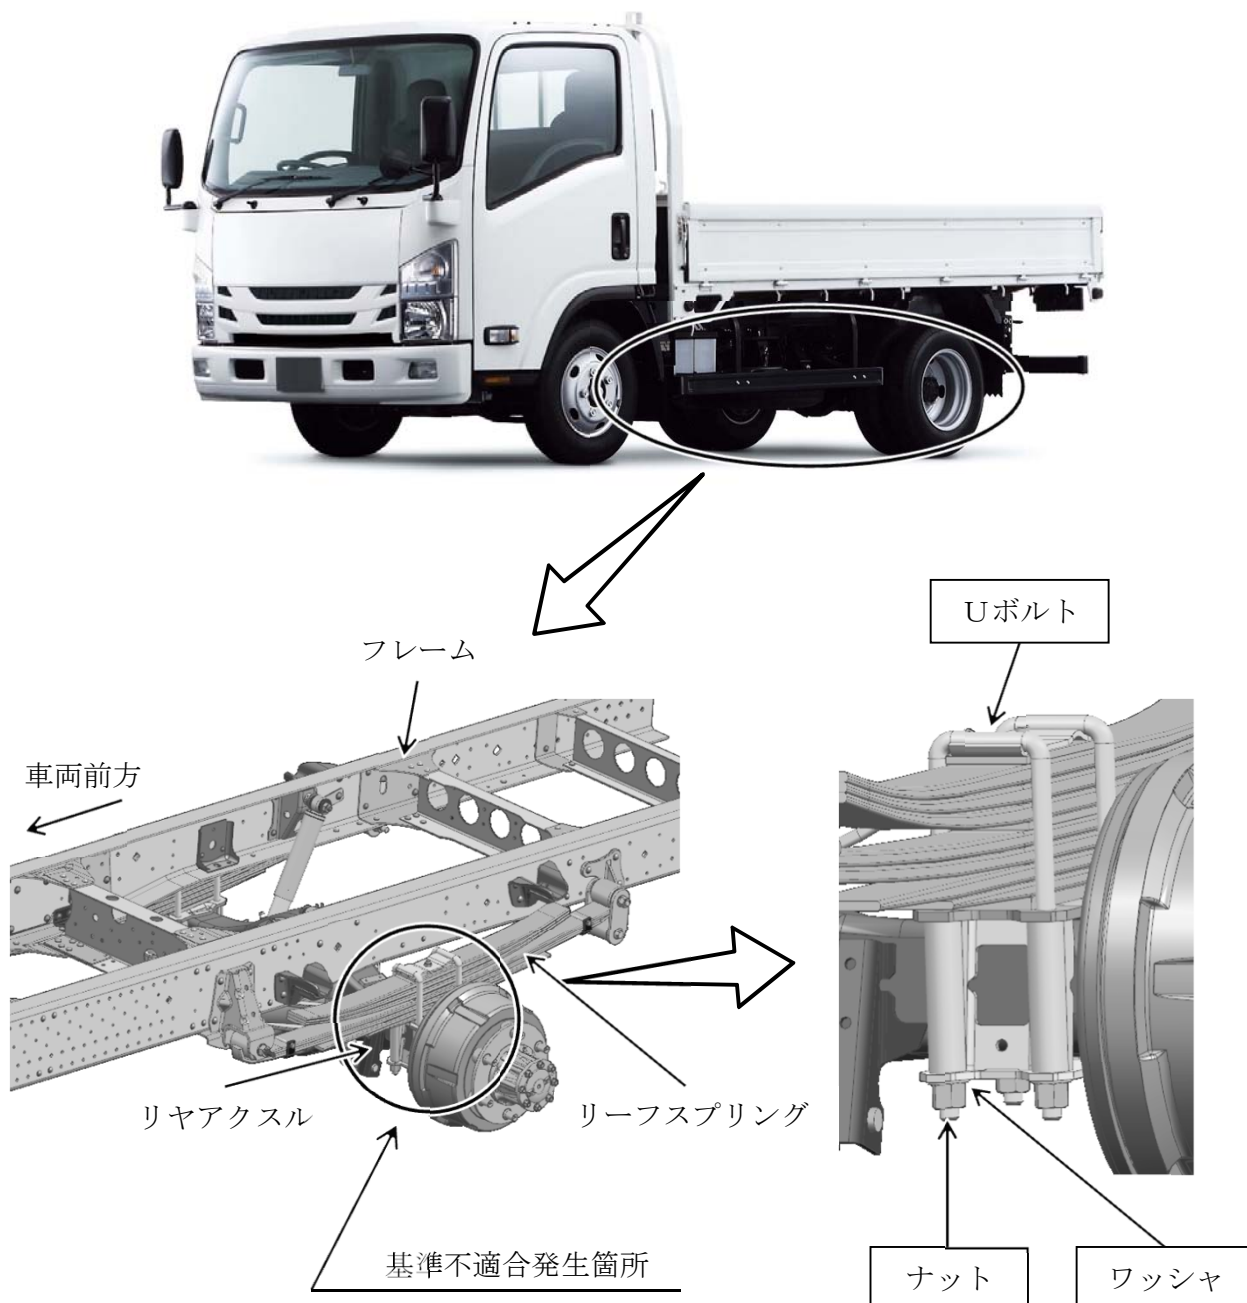

小型トラックのリアアクスル固定用Uボルトナット締付工程において、締付装置の設定が不適切なため、締付トルクが不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ナットが緩みリアアクスルがずれ、最悪の場合、プロペラシャフトが外れ、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ナットの締付トルクを確認し、トルクが不足しているものは、Uボルト、ナット、ワッシャを新品に交換し、適切に締め付ける。

識別 : ステアリングコラムブラケットに識別ペイント (黄色) を塗布する。

注 : は、措置する部品を示す。