
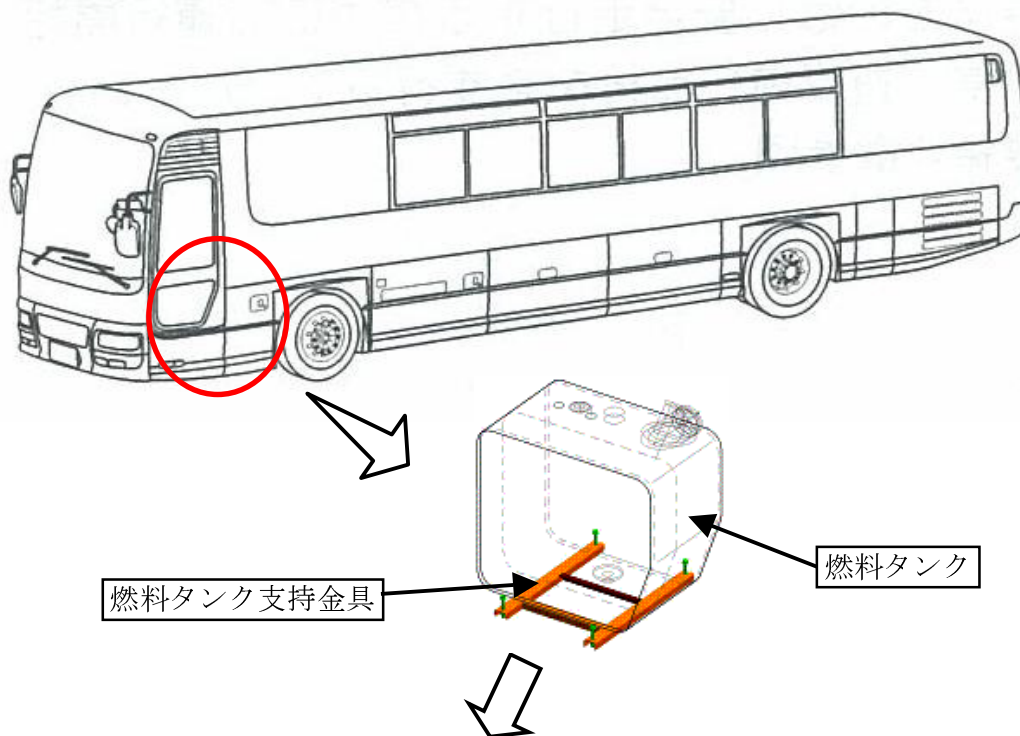
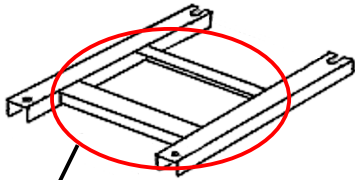


改善箇所説明図①

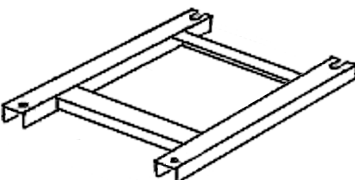

<改善前>	<改善後>
	

基準不適合発生箇所

燃料タンクの支持金具を固定するボルトの締付けトルクが大きいものがあるため、タンク底部に過大な応力が発生する可能性がある。そのため、そのまま使用を続けるとタンクに亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容：全車両、燃料タンクを新品に交換するとともに、支持金具を対策品と交換し、ボルトを適正トルクで締付ける。

識別：燃料給油リッドの内側に黄色ペイントを塗布する。

注： は交換する部品を示す。