


## 改善箇所説明図

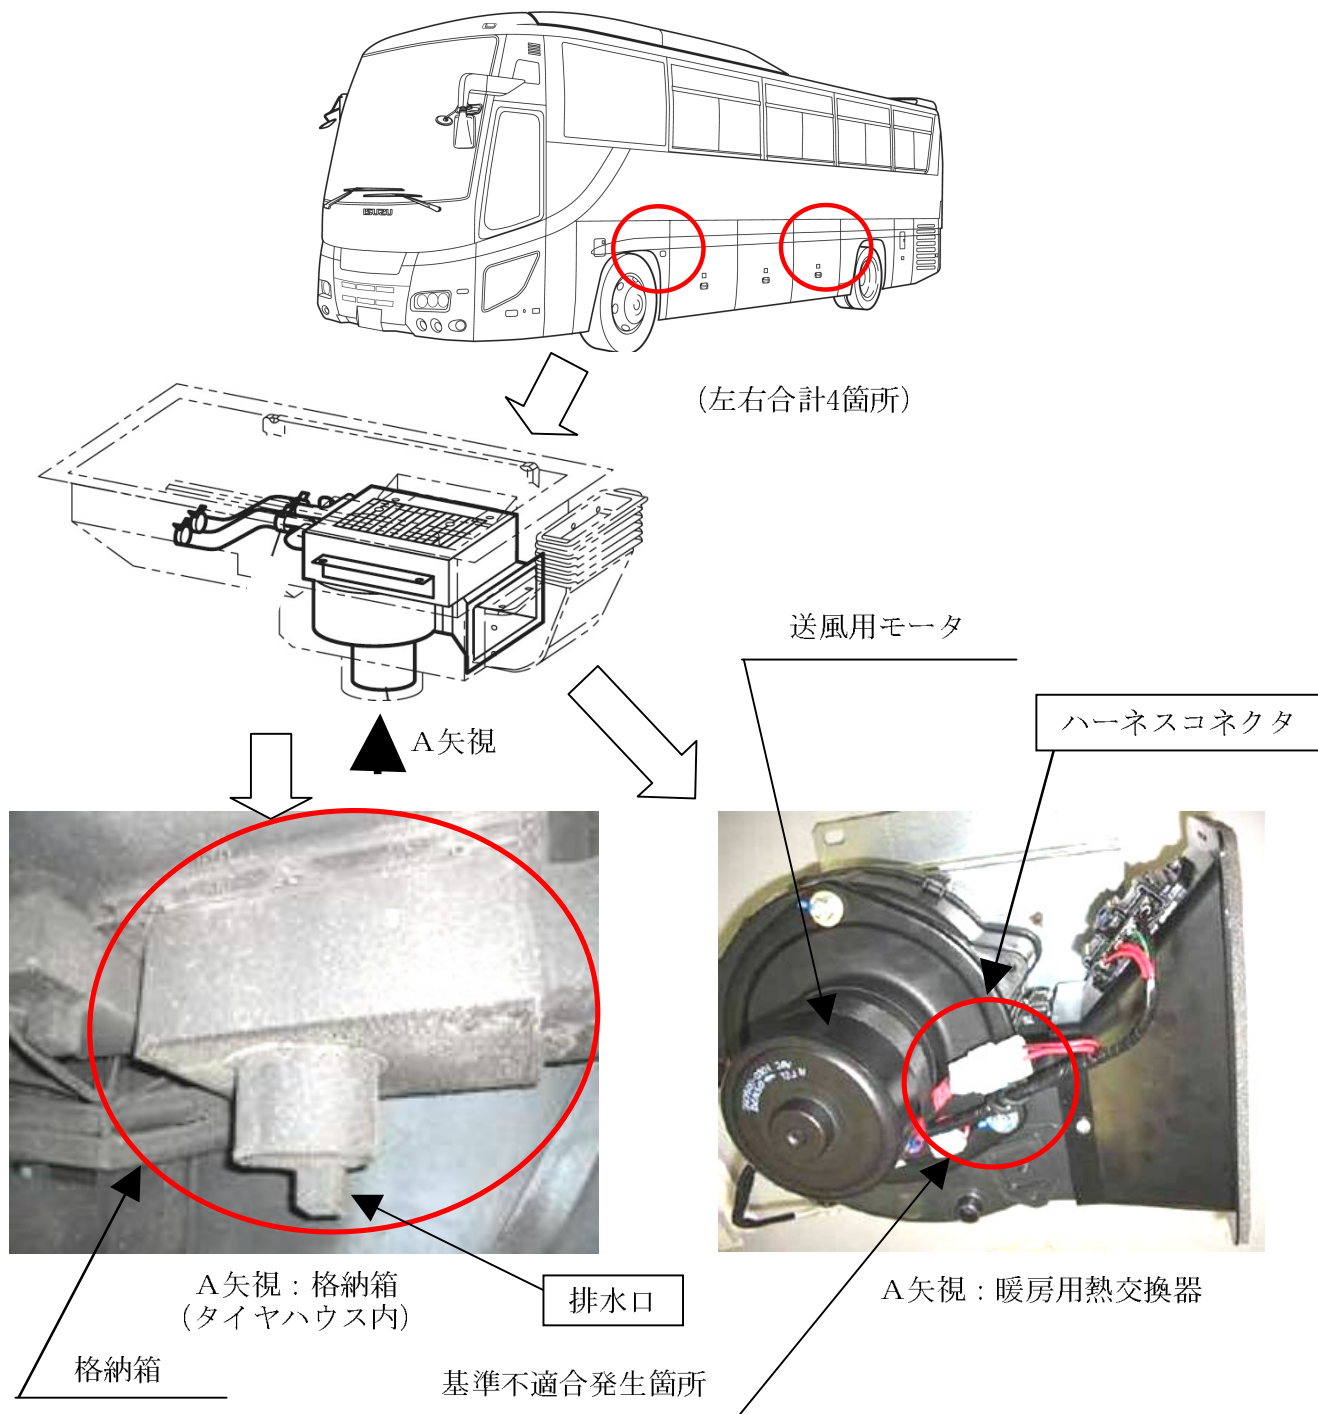

注：  部品は交換部品を示す。

暖房用熱交換器の格納箱の防水構造が不適切なため、融雪剤を含んだ水分が侵入し、熱交換器の送風用モータのハーネスコネクタ部で漏電を起こす場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、当該コネクタ部が発熱し、最悪の場合、ハーネスコネクタ部が発火するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、暖房用熱交換器の格納箱にシール剤を追加するとともに、送風用モータのハーネスコネクタ部および格納箱の排水口を対策品と交換する。また、送風用モータを点検し、錆びている場合は新品と交換する。なお、対策品の供給に時間を要することから、暫定措置として、ハーネスコネクタ部を切り取り、ハーネスを直結する。

識別 ネームプレートの下側右に黄色ペイントを塗布する。