


改善箇所説明図



車枠内側から見た図

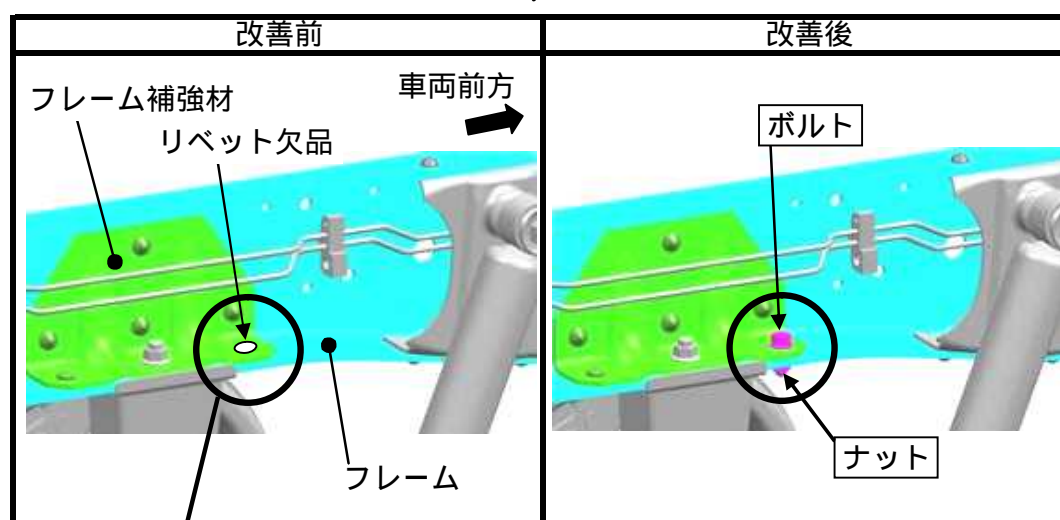

基準不適合発生箇所

圧縮天然ガス（CNG）エンジン搭載の塵芥車において、フレームにフレーム補強材を固定しているリベットの一部分が欠品しているものがある。そのため、走行時の曲げ、振り入力等により、欠品しているリベット穴周辺に高応力が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、フレームに亀裂が入るおそれがある。

改善の内容

全車両、フレームとフレーム補強材の固定部のリベットが欠品しているリベット穴に、ボルト及びナットを追加する。

識別：ナットに識別ペイント（黄色）を塗布する。

注：□ は、措置する部品を示す。