

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

対策前	対策後

乗降性改善のためステップの奥行きを広くしたダブルキャブを搭載したトラックにおいて、吸気ダクトの吸入口への遮水性能が不足しているため、水溜り路・冠水路等を走行すると、当該吸入口より水が浸入することがある。そのため、エンジン内部に水が浸入し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容
 全車両、吸気ダクトの吸入口の向きを変更し、吸気ダクトとエアクリーナの結合部にシールを追加するとともに、遮蔽板を追加したエアクリーナに交換する。

識別： エアクリーナのラベルに黄色シールを貼付する。

注： は、措置する部品を示す。