



改善箇所説明図

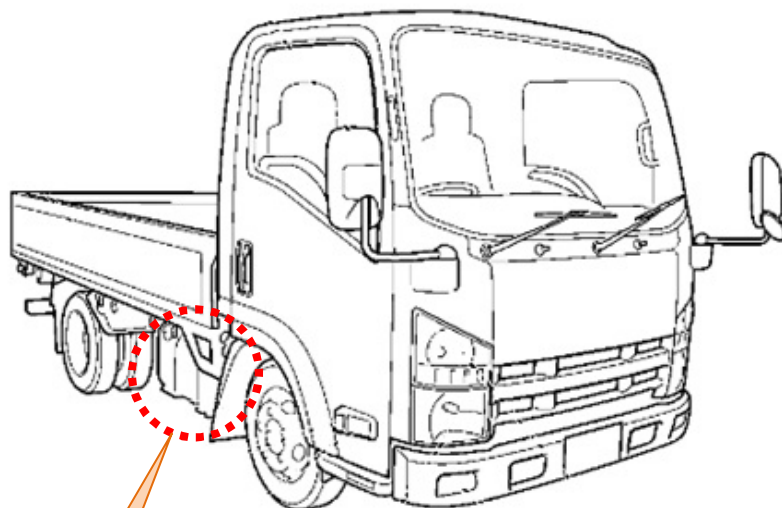

燃料タンク透視図

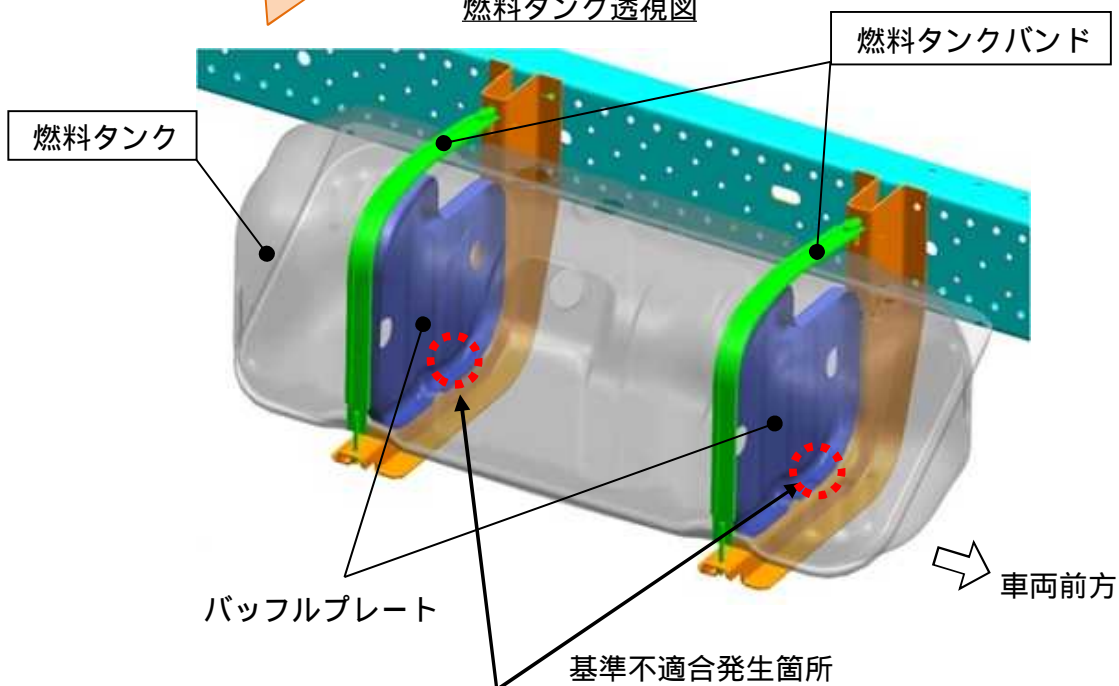

小型トラックにおいて、燃料タンク内部のバッフルプレート（燃料液面の揺動を抑止する仕切板）を燃料タンクに溶接する強度が不足しているため、燃料の揺動によりバッフルプレートが変動して、スポット溶接部に亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が燃料タンクまで進行し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容：

全車両、燃料タンクを対策品に交換する。また、ワッシャを追加し、燃料タンクバンド、ナットを新品に交換する。

識別：燃料タンク後部に黄色ペイントを塗布する。

注： は、措置する部品を示す。