


改善箇所説明図

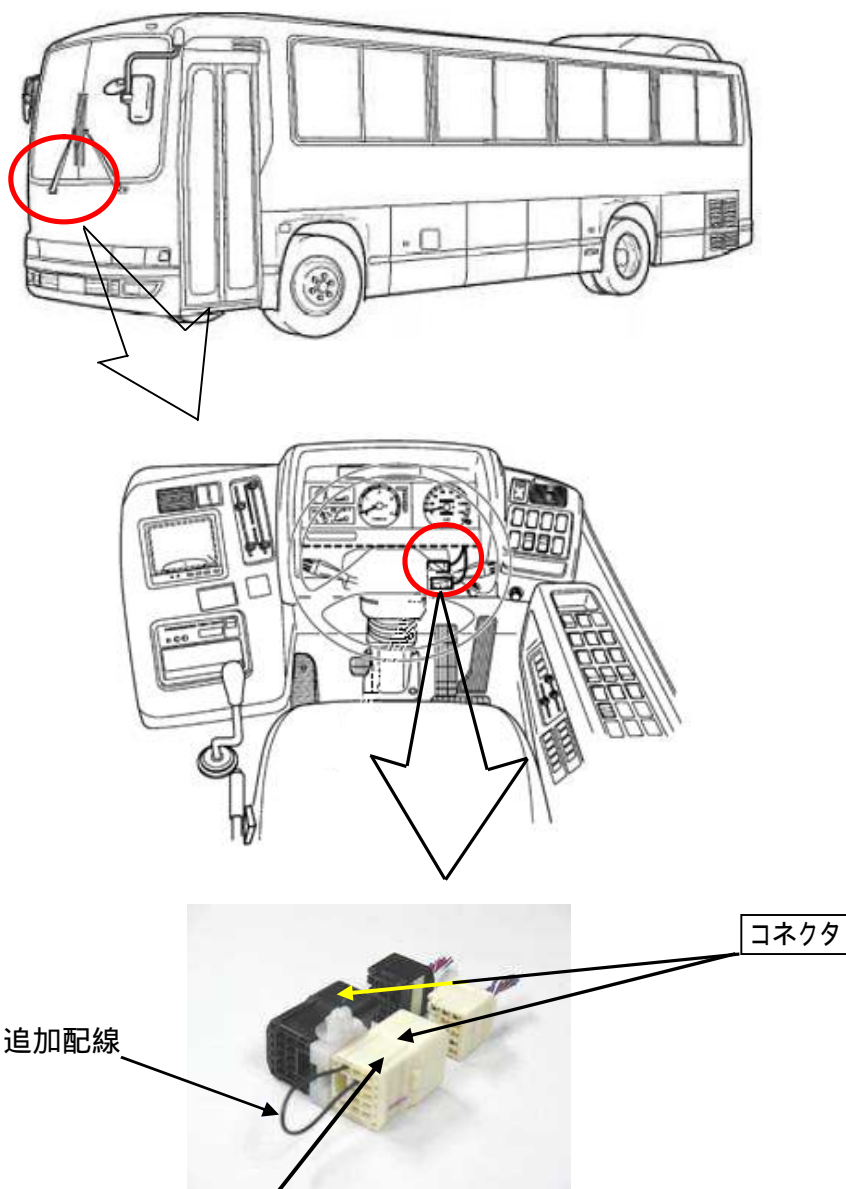

基準不適合発生箇所

注: 内は交換部品を示す。

中型バスにおいて、ABS(アンチロックブレーキシステム)への電力供給に係る故障警報用配線が不適切なため、ABSへの電力供給に係る配線に故障が生じた場合、ABS警報ランプが点灯しなくなる。

改善の内容

全車両、ABS故障警報用配線を追加したコネクタに交換する。

識別 : 改善済車両にはネームプレートに白色ペイントを塗布する。