


改善箇所説明図

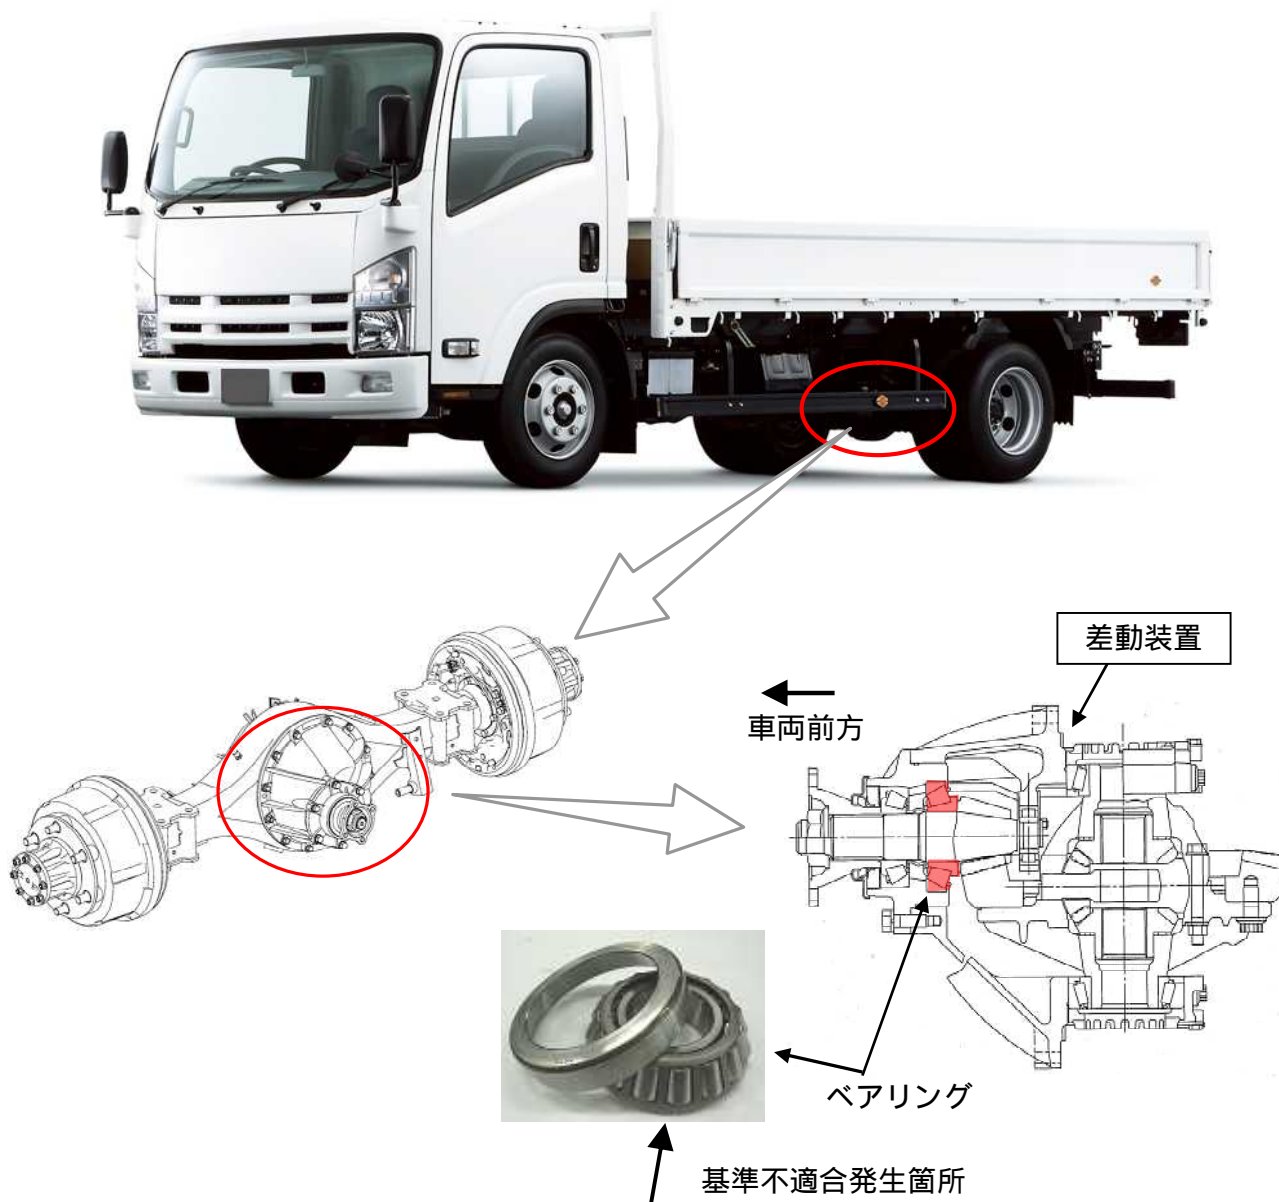

差動装置において、ドライブピニオンのベアリングの内輪軌道面に加工不良のものが
ある。そのため、そのまま使用を続けると、ベアリングが損傷して油漏れが発生するお
それがある。

改善の内容： 全車両、良品のベアリングを組み込んだ差動装置に交換する。

識別： 差動装置側面に白色ペイントを塗布する。
注： は交換する部品を示す。