



改善箇所説明図③

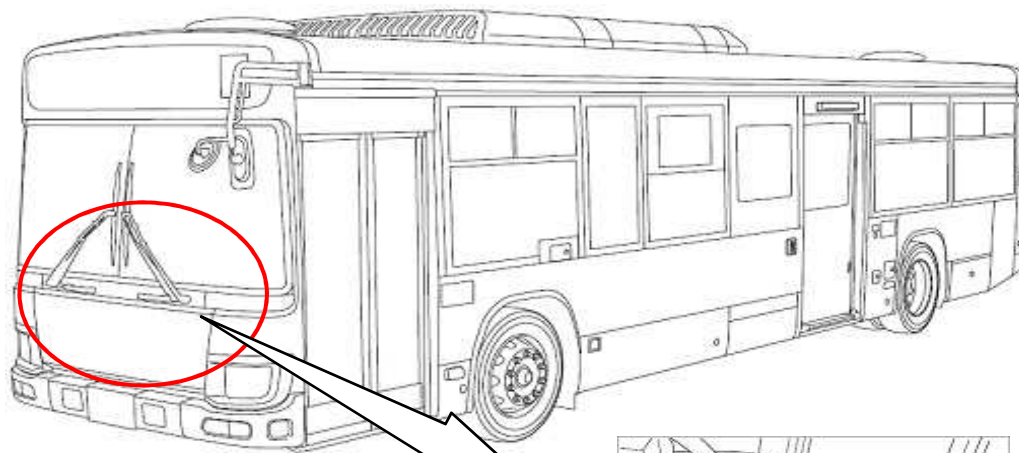



側面パネル

運転者席下側
配電箱

基準不適合発生箇所

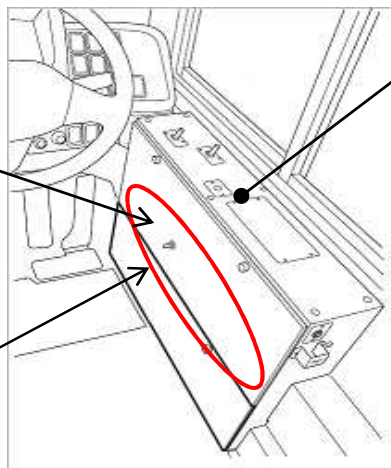

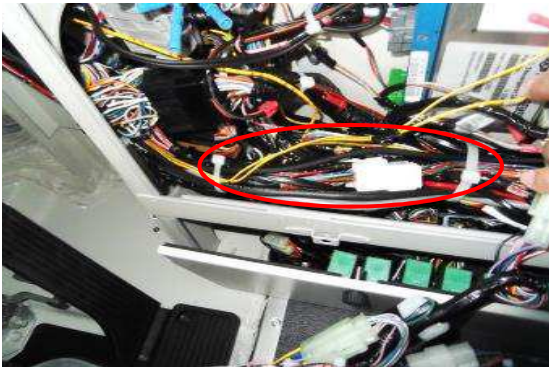改善前	改善後
	 <p data-bbox="895 1516 1011 1570">配線</p> <p data-bbox="1139 1516 1414 1570">配線保護シート</p>

大型・中型路線バスにおいて、運転者席下側配電箱内の配線の配索が不適切なため、側面パネル取付け時に配線を挟み込んだものがある。そのため、そのまま使用を続けると、配線の被覆が損傷して短絡し、最悪の場合、扉の開閉ができなくなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、運転者席下側配電箱の側面パネル取付け部付近の配線に配線保護シートを追加するとともに、当該部の配線を点検し、損傷している場合は補修する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に、茶色シールを貼付する。

注： は措置する部品を示す。