



改善箇所説明図

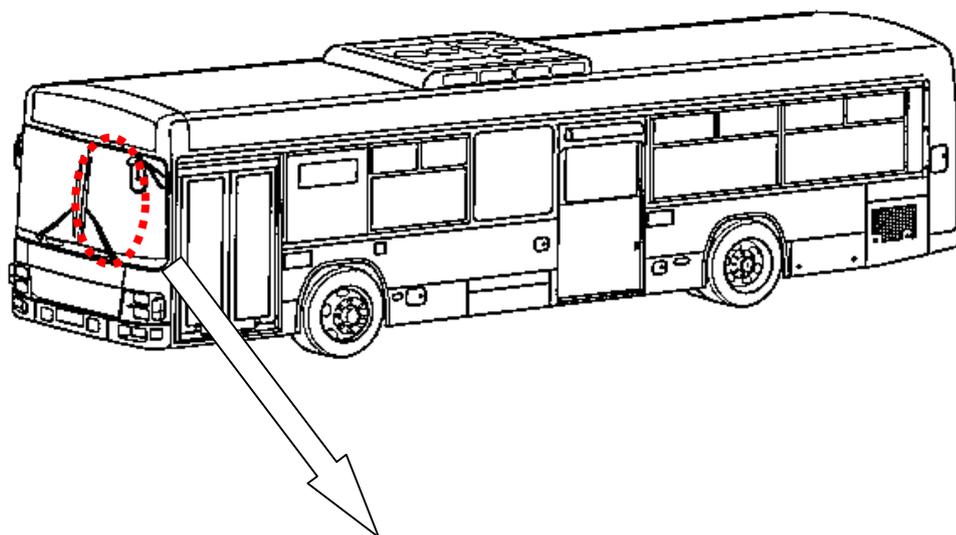

座席ベルト巻取装置

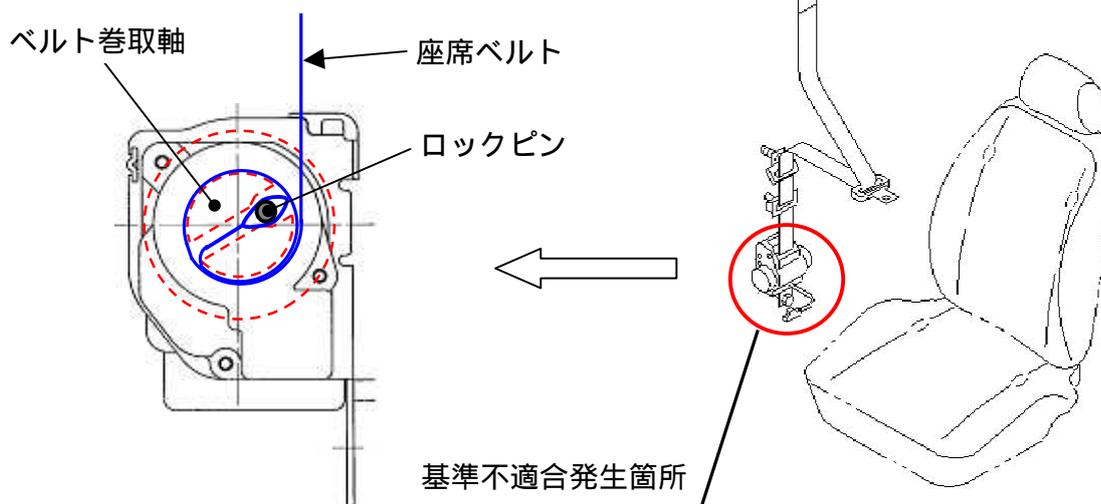

路線バスの運転席の3点式座席ベルト巻取装置において、ベルト巻取軸とベルト端部を固定しているロックピンが取り付けられていないものがある。そのため、座席ベルトを最後まで引き出すと、巻取装置からベルトが外れ、座席ベルトが使用できなくなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該座席ベルトを点検し、巻取装置からベルトが外れるものは良品と交換する。

識別：座席ベルトのアンカーボルト部に白色ペイントを塗布する。

注： は点検もしくは交換部品を示す。