



改善箇所説明図

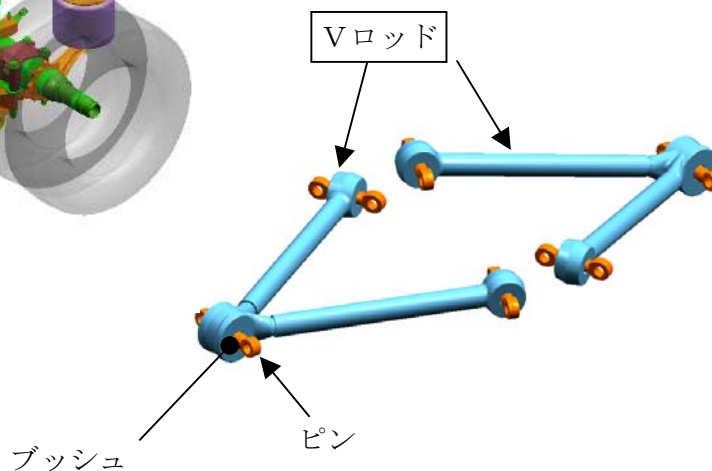

基準不適合発生箇所

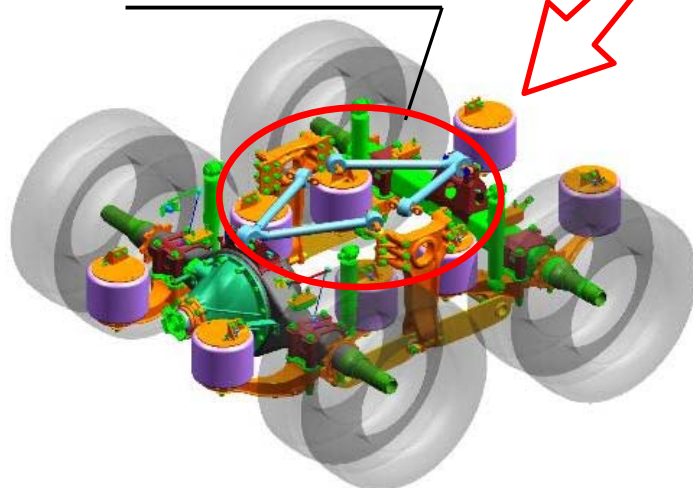

空気ばね緩衝装置付大型トラックにおいて、後車軸を車枠に固定するVロッドのブッシュ寸法が不適切なものがあるため、段差乗り越えなどの大きな変動等を繰り返し受けると、ブッシュ外周が磨耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、Vロッドが損傷し、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容： 全車両、Vロッドを良品と交換する。

識別： 助手席側ドア開口部のドアストライカー付近に黒色シールを貼付する。

注： は交換する部品を示す。