


## 改善箇所説明図

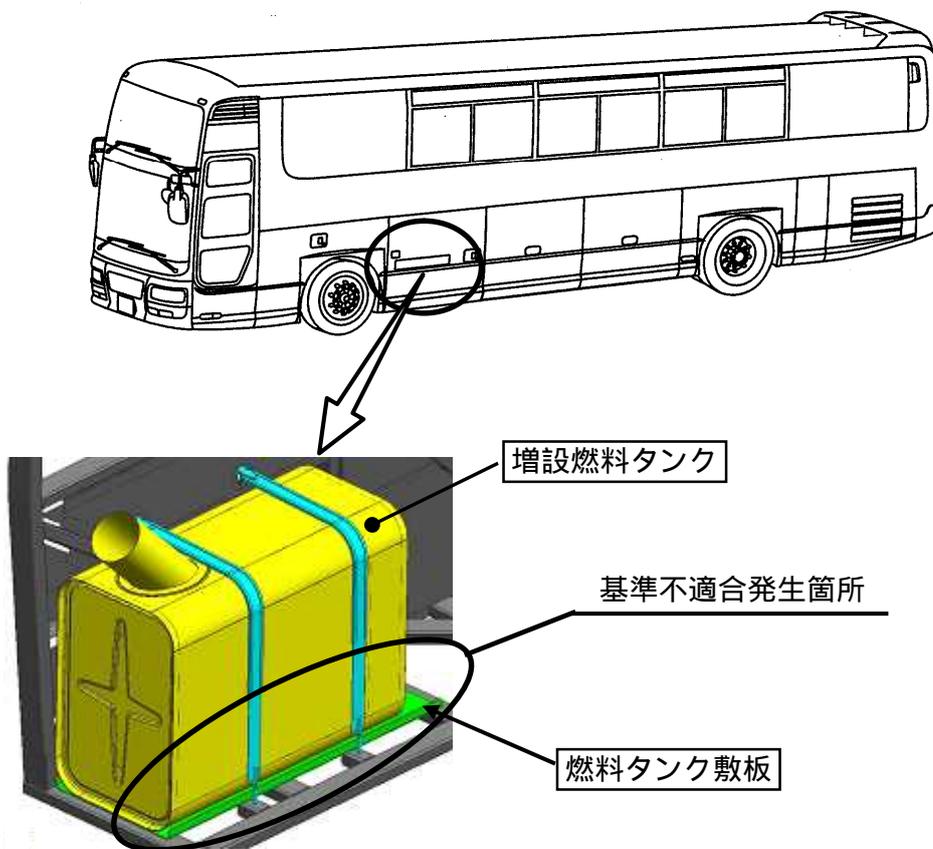

| 改善前            | 改善後                                |
|----------------|------------------------------------|
| <p>燃料タンク敷板</p> | <p>スペーサ</p> <p>ラバー</p> <p>水抜き穴</p> |

燃料タンクを増設した観光バスにおいて、当該タンクの敷板の形状が不適切なため、タンク底面と敷板の間に水が溜まり、腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該タンクに穴が開き、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容： 全車両、燃料タンクを新品に交換し、敷板を対策品に変更する。

識別： 燃料注入口のカバー裏側に、白色ペイントを塗布する。

注：  は、交換する部品を示す。