



改善箇所説明図

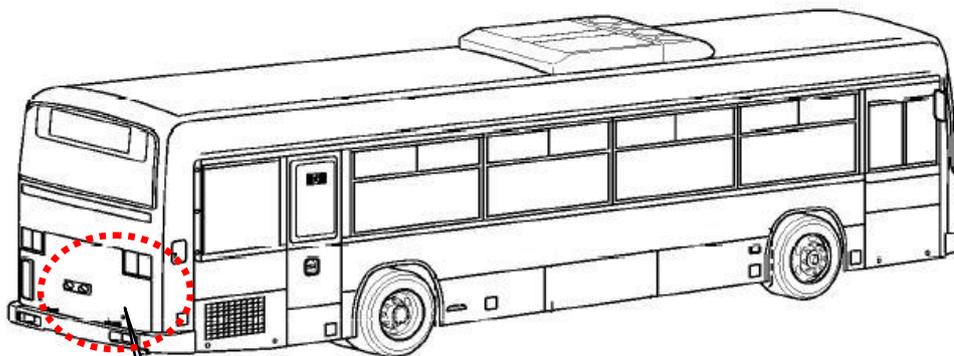

エンジン右側面図

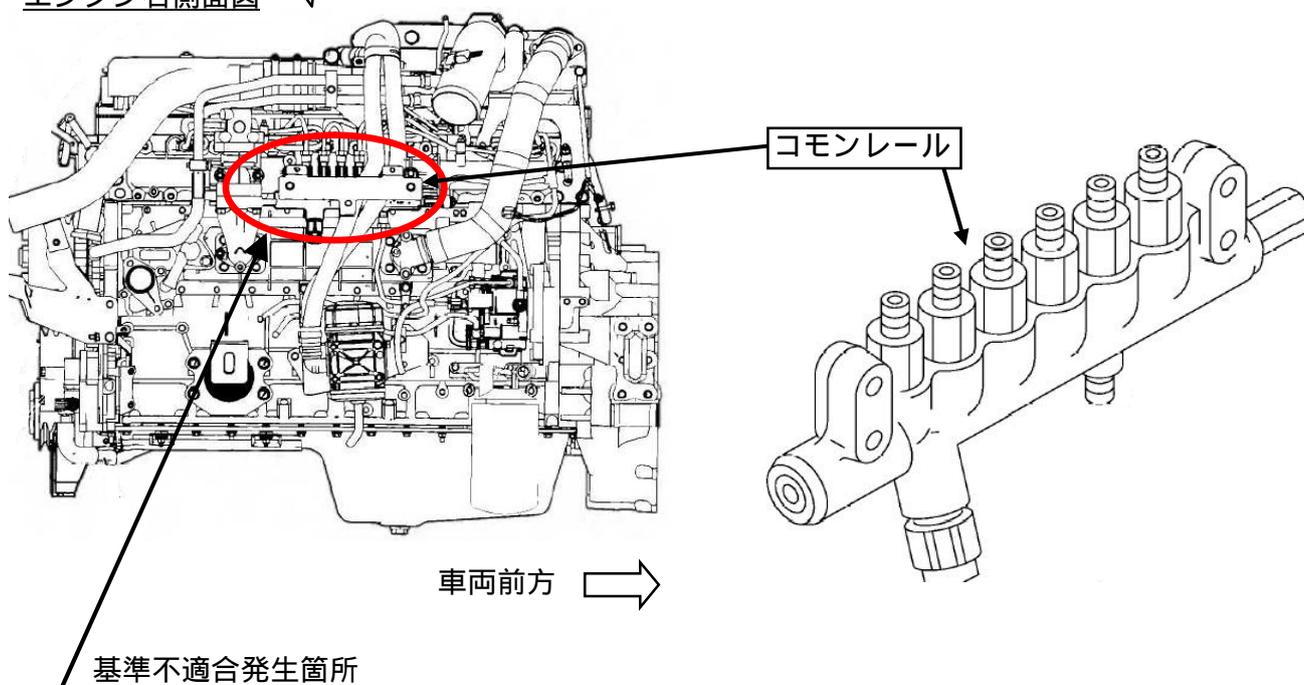

路線バスのコモンレール式燃料噴射装置のコモンレールにおいて、材質及び加工不良により、コモンレールの強度が低下しているものがある。そのため、燃料供給時の圧力変動の繰り返しによりコモンレールに亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容： 全車両、コモンレールの製造番号を確認し、対象となるものは良品と交換する。

識別： ラジエータールーム内エンジン点検扉に白色ペイントを塗布する。

注： は、措置する部品を示す。