


改善箇所説明図



変速機

車両前方

ギヤシフトユニット

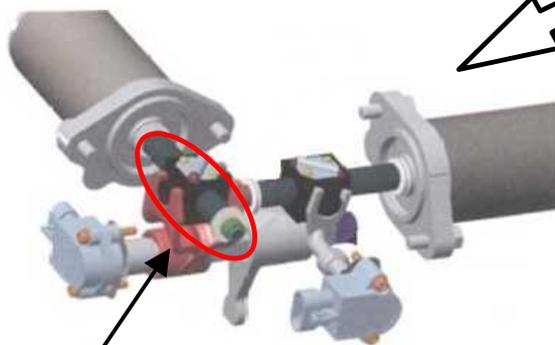

基準不適合発生箇所

ハイブリッド仕様バスの変速機において、ギヤシフトユニット内部のボールベアリングの製造工程が不適切なため、当該ベアリングが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると変速不良が発生し、最悪の場合、ギヤが固定し発進出来なくなるおそれがある。

改善の内容： 全車両、ギヤシフトユニットを良品に交換する。

識別： 運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に、金色シールを貼付する。

注： は措置する部品を示す。