


### 改善箇所説明図

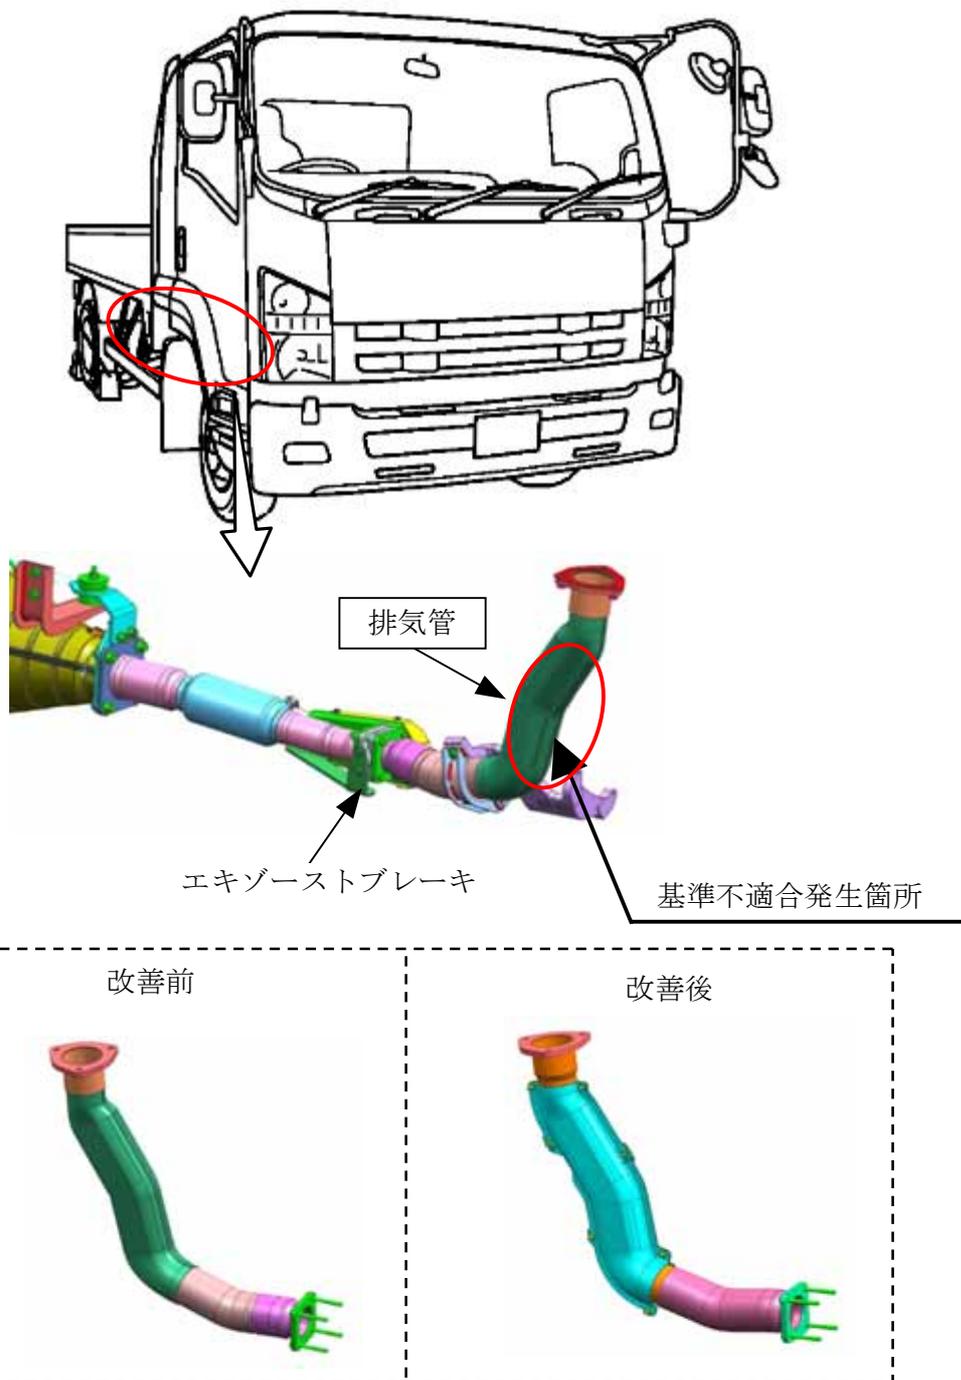

中型トラックの排気管において、溶接部の強度が不足しているため、排気管内圧により溶接部に過大な応力が発生し、排気管内部に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、排気ガスが漏れるおそれがある。

改善の内容： 全車両、排気管を対策品に交換する。

識別： 排気管ブラケットに黄色ペイントを塗布する。

注：  は措置する部品を示す。