


## 改善箇所説明図

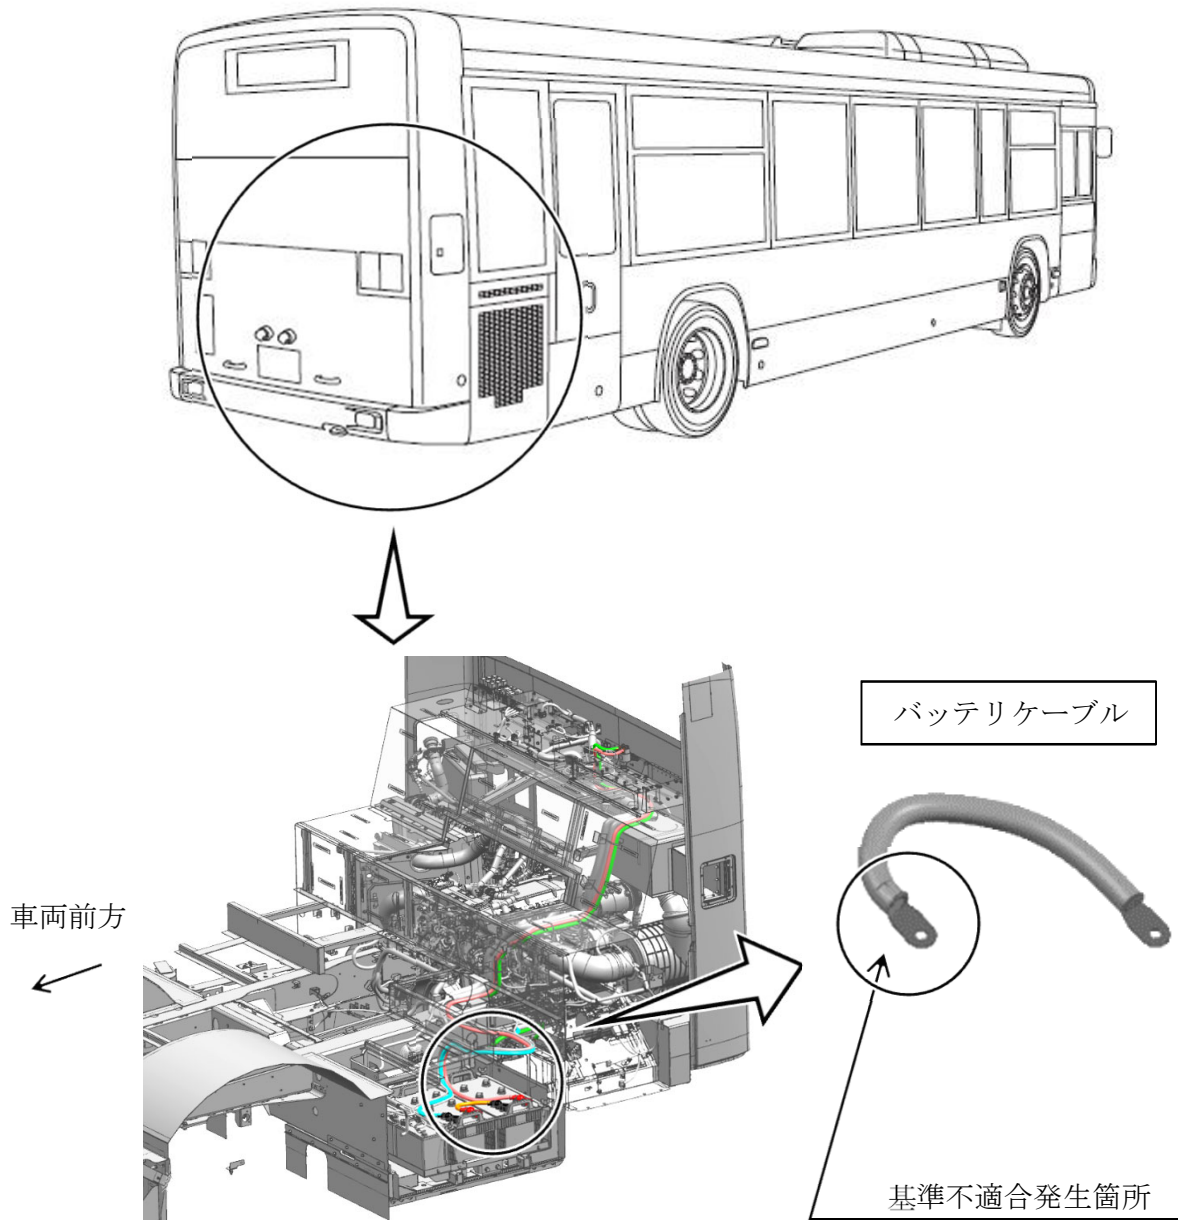

バスのバッテリーケーブルにおいて、製造工程での端子圧着作業が不適切なため、ケーブルが損傷しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ケーブルが断線し、エンジンが再始動できなくなるおそれがある。

### 改善の内容；

全車両、バッテリーケーブルを点検し、端子圧着部の形状が不適切なものは当該ケーブルを良品に交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート左上に識別シール（緑色）を貼付する。

注：□ は、措置する部品を示す。