


改善箇所説明図①②

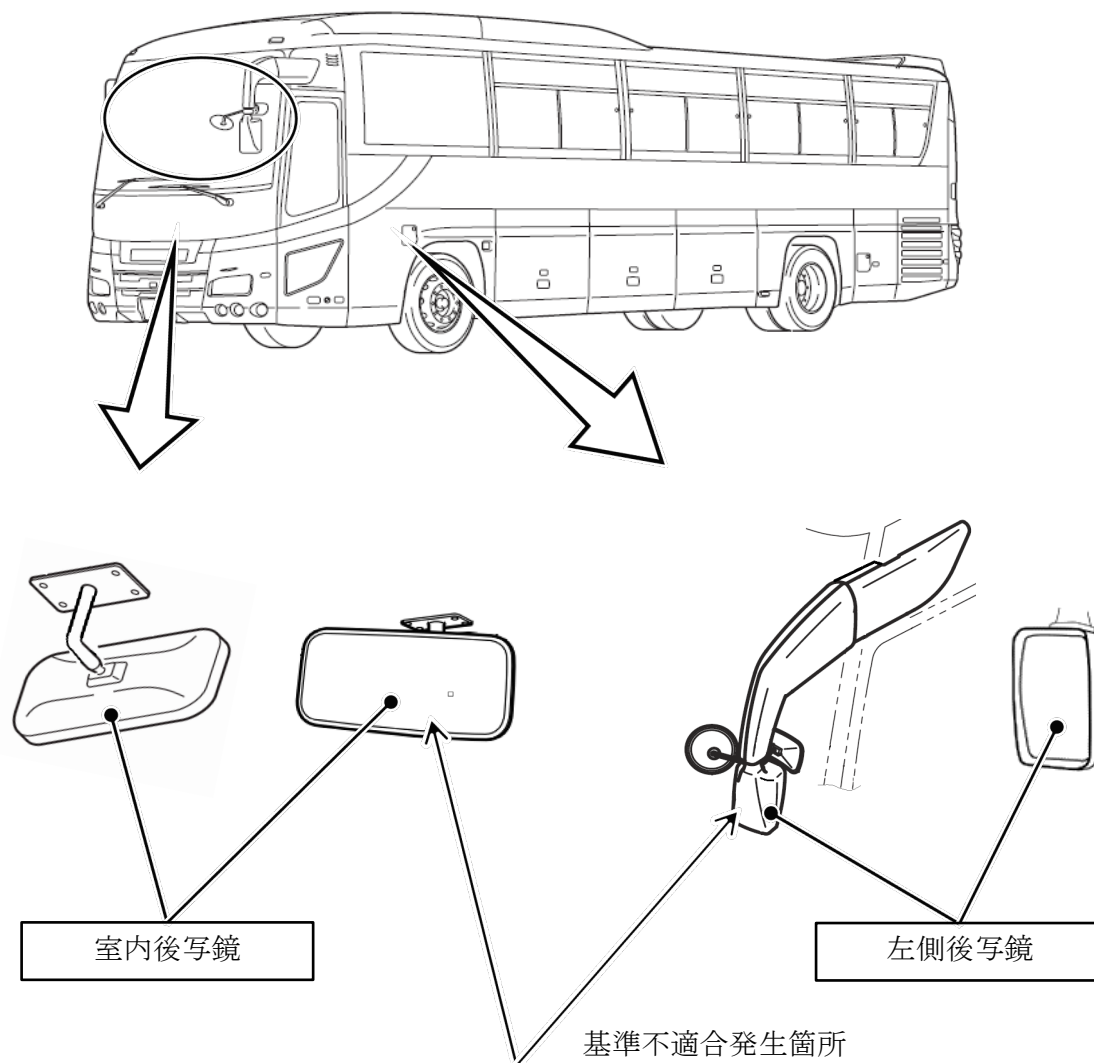

後写鏡において、設計寸法が不適切なため、
①左側後写鏡の鏡面曲率半径が小さいものがある。
②室内後写鏡（凸面鏡）の鏡面幅が小さいものがある。
そのため、ワンマンバスの構造要件に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該後写鏡を対策品に交換する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート上側中央に識別ペイント（黄色）を塗布する。

注： は、措置する部品を示す。