


## 改善箇所説明図

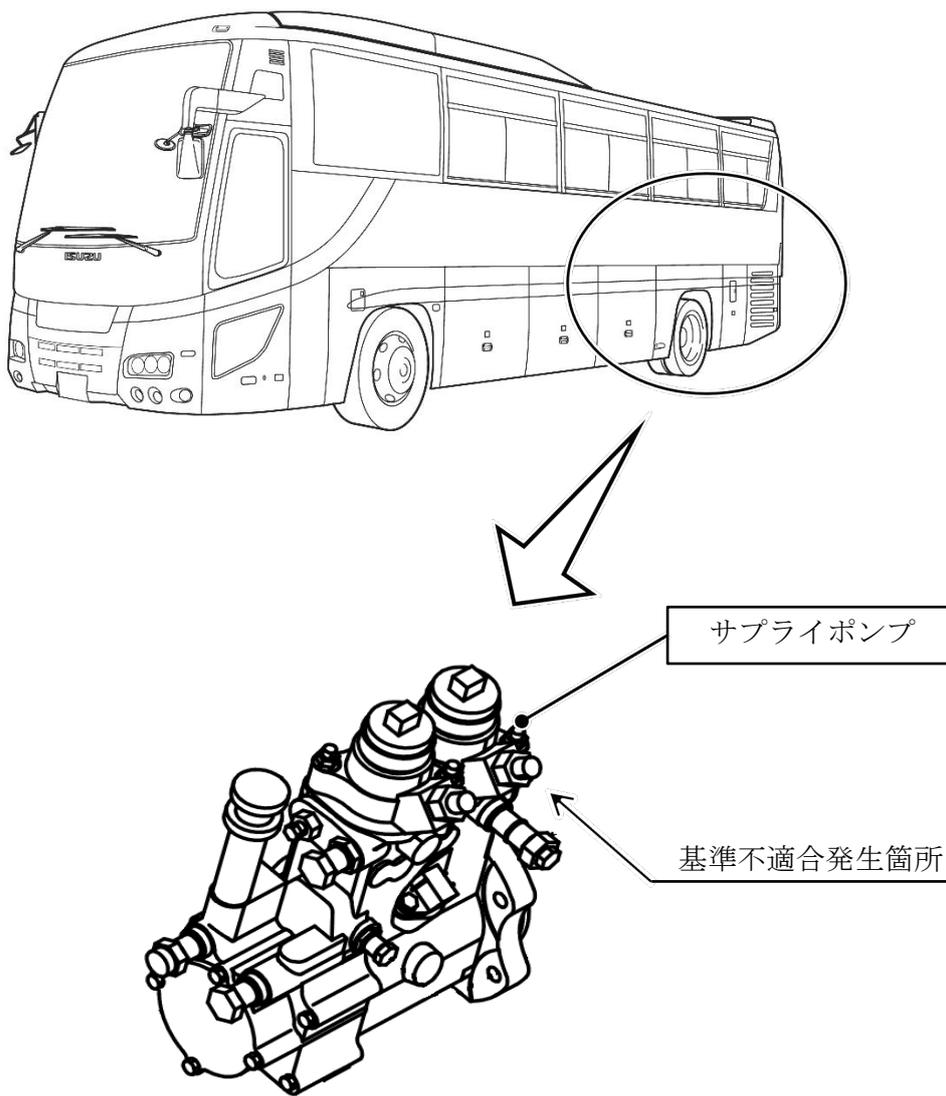

交換修理用部品のサプライポンプにおいて、表面処理工程が不適切なため、部品強度が不足しているものがある。そのため、高負荷運転の繰り返しにより亀裂が生じ、燃料漏れに至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、サプライポンプを良品に交換する。

識別 : 運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート右側中央に識別ペイント(黒色)を塗布する。

注 :  は、措置する部品を示す。