


## 改善箇所説明図

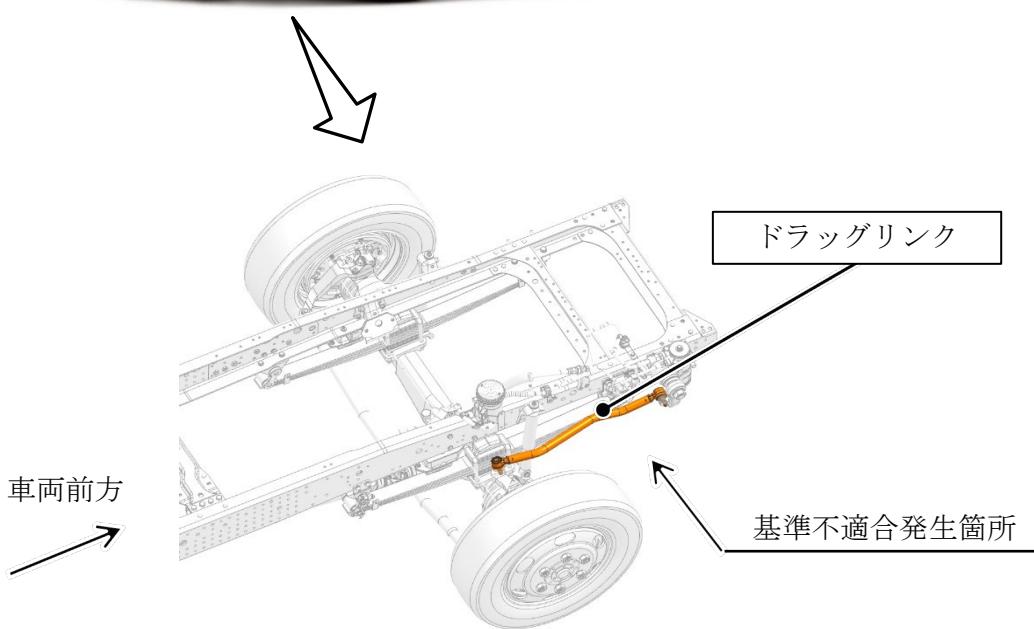

ドラッグリンクにおいて、製造工程での作業指示が不適切なため、フロント側を示すラベルをリヤ側に貼付けたものがある。そのため、ドラッグリンクを車両へ前後逆に組付けことにより、タイヤとの隙間が小さくなり、タイヤチェーン装着時にドラッグリンクとタイヤチェーンが接触するおそれがある。

改善の内容:  
全車両、ドラッグリンクを良品に交換する。

識別：助手席側ドア開口部のドアストライカ左上に、識別シール（金色）を貼付する。

注： [ ] は、措置する部品を示す。