


改善箇所説明図

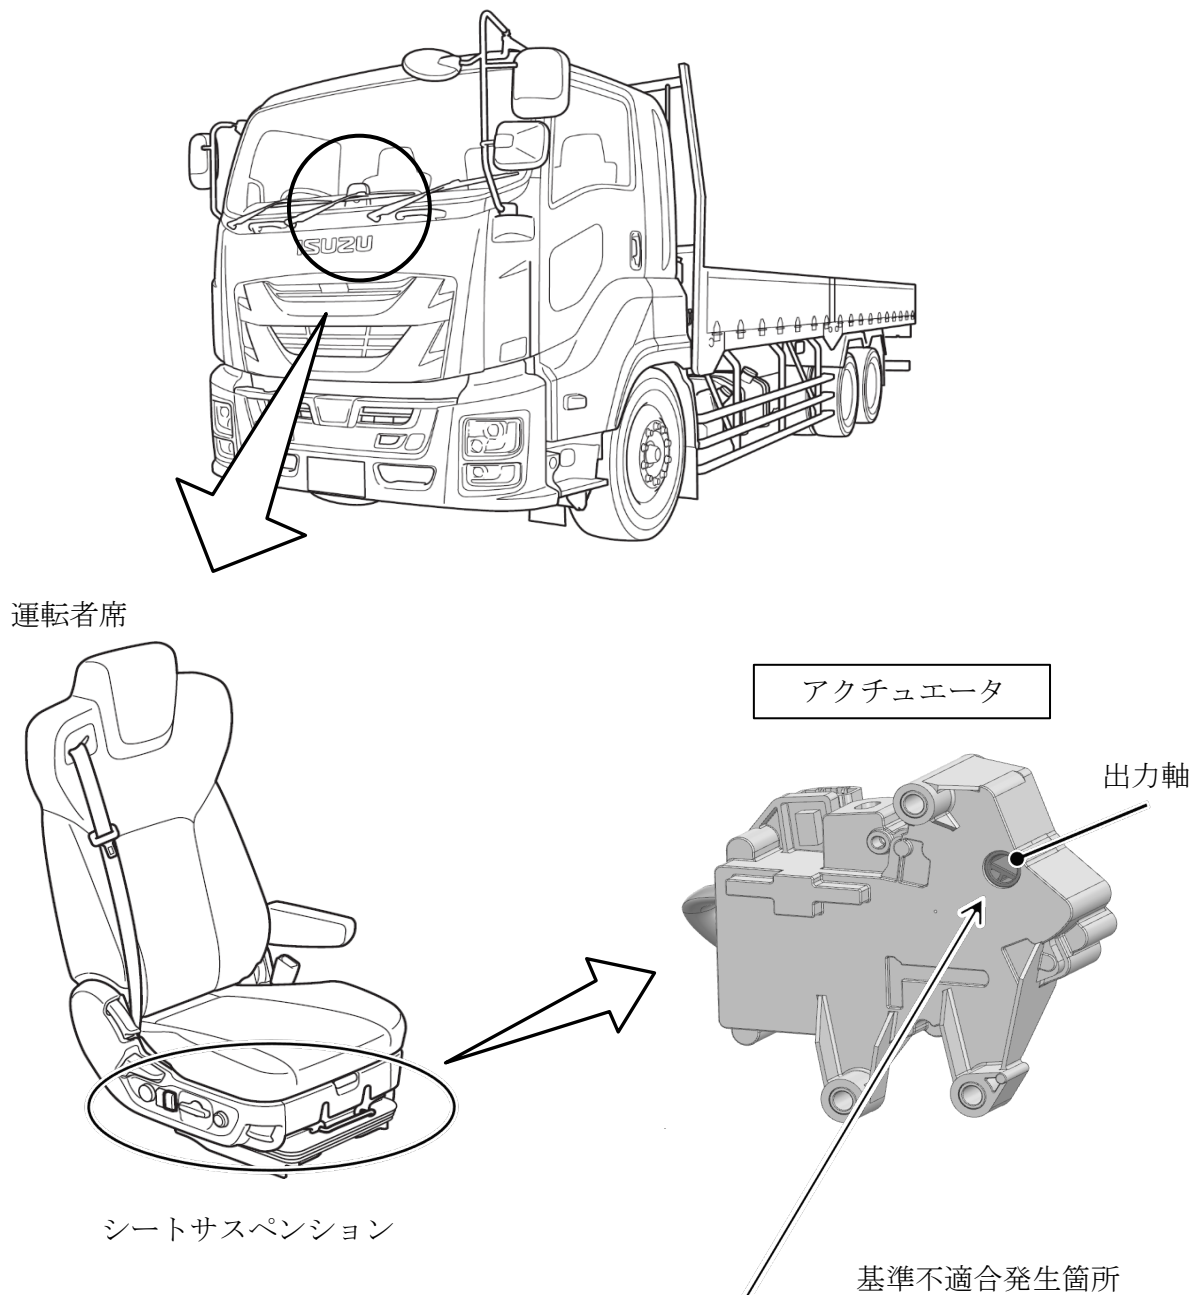

運転者席において、シートサスペンションの設計検討が不十分なため、サスペンションロックを操作するためのアクチュエータの出力軸が破損し、サスペンションロックが解除されず座面の高さ調整ができなくなることがある。そのため、そのまま使用を続けると、車両走行振動等により内部のギアが外れ、意図せずサスペンションロックが解除されて座面が上昇または下降し、サスペンションロックが機能しなくなるおそれがある。

改善の内容:
全車両、アクチュエータを対策品に交換する。

識別 : 各社のインターネットホームページのリコール等対象検索に“実施済”と表示する。

注 : は、措置する部品を示す。