


改善箇所説明図

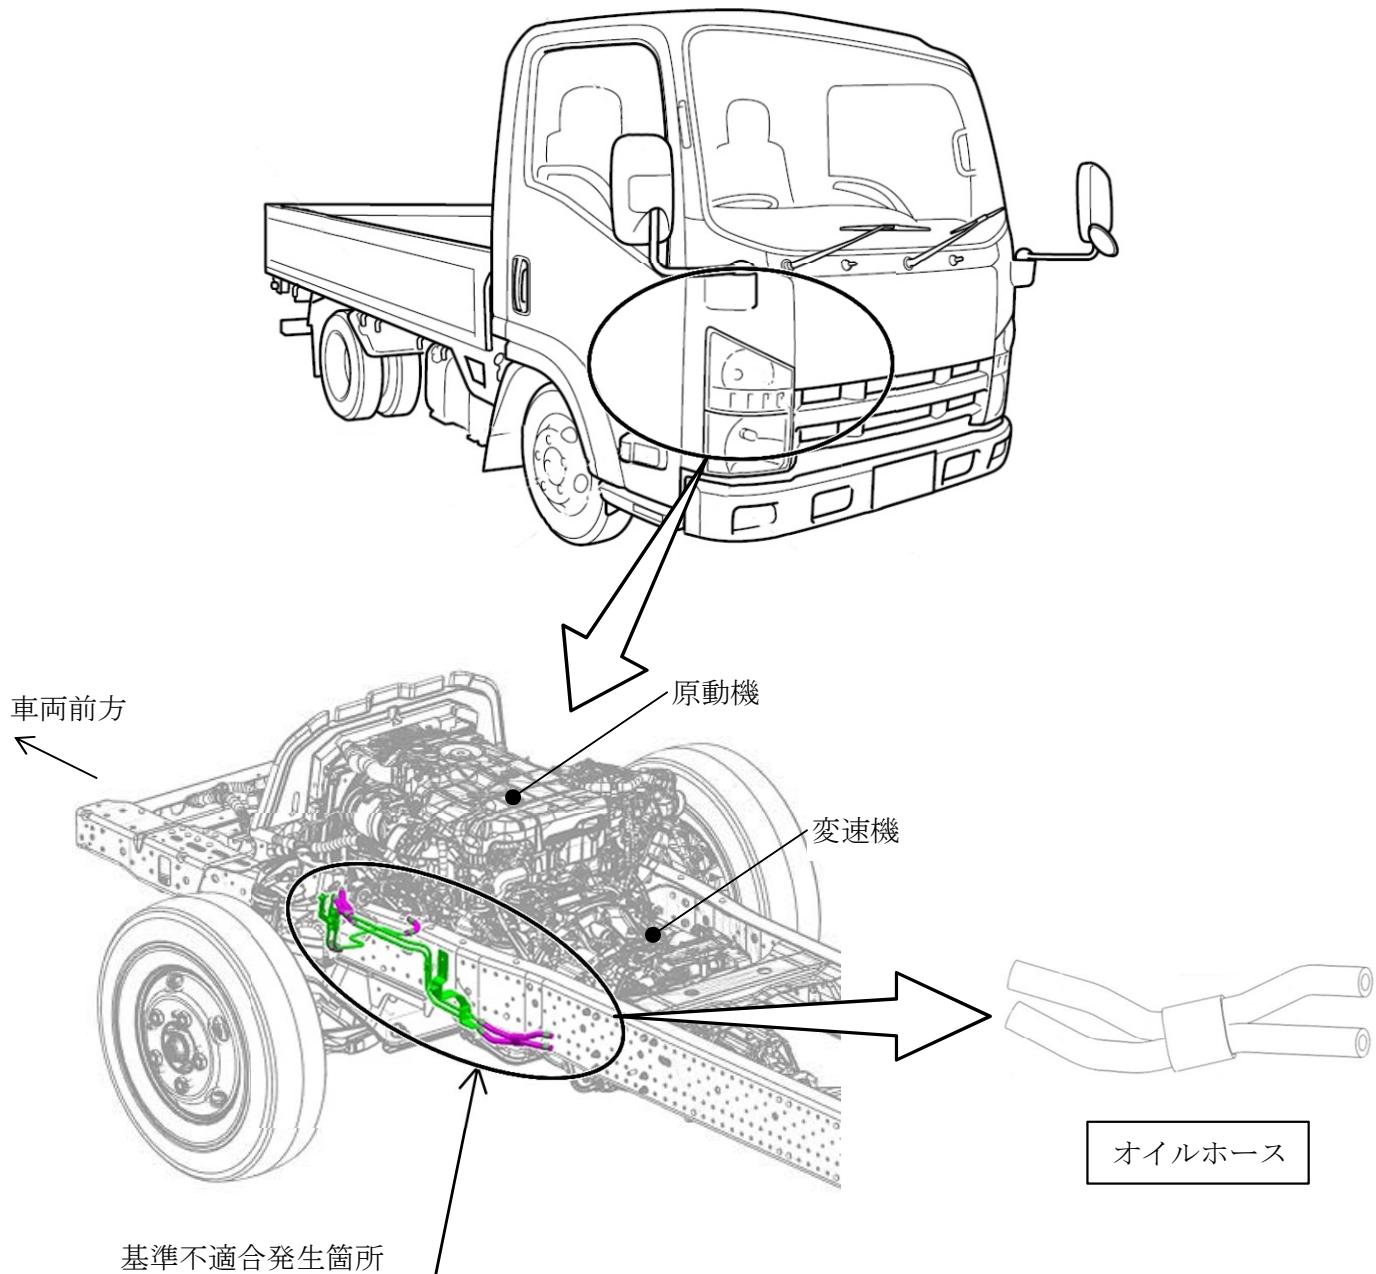

中型・小型トラックの自動変速機において、オイルホースの製造が不適切なため、ホースの強度が不足しているものがある。そのため、オイルの圧力に耐えられず、オイルホースに亀裂が生じ、オイルが漏れて変速不良となり、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容:

全車両、自動変速機のオイルホースを良品に交換する。なお、中型トラックについては部品の準備に時間が必要であることから、供給の準備ができ次第、措置を開始する。

識別： 変速機左側面に桃色ペイントを塗布する。

注： [] は措置する部品を示す。