


## 改善箇所説明図

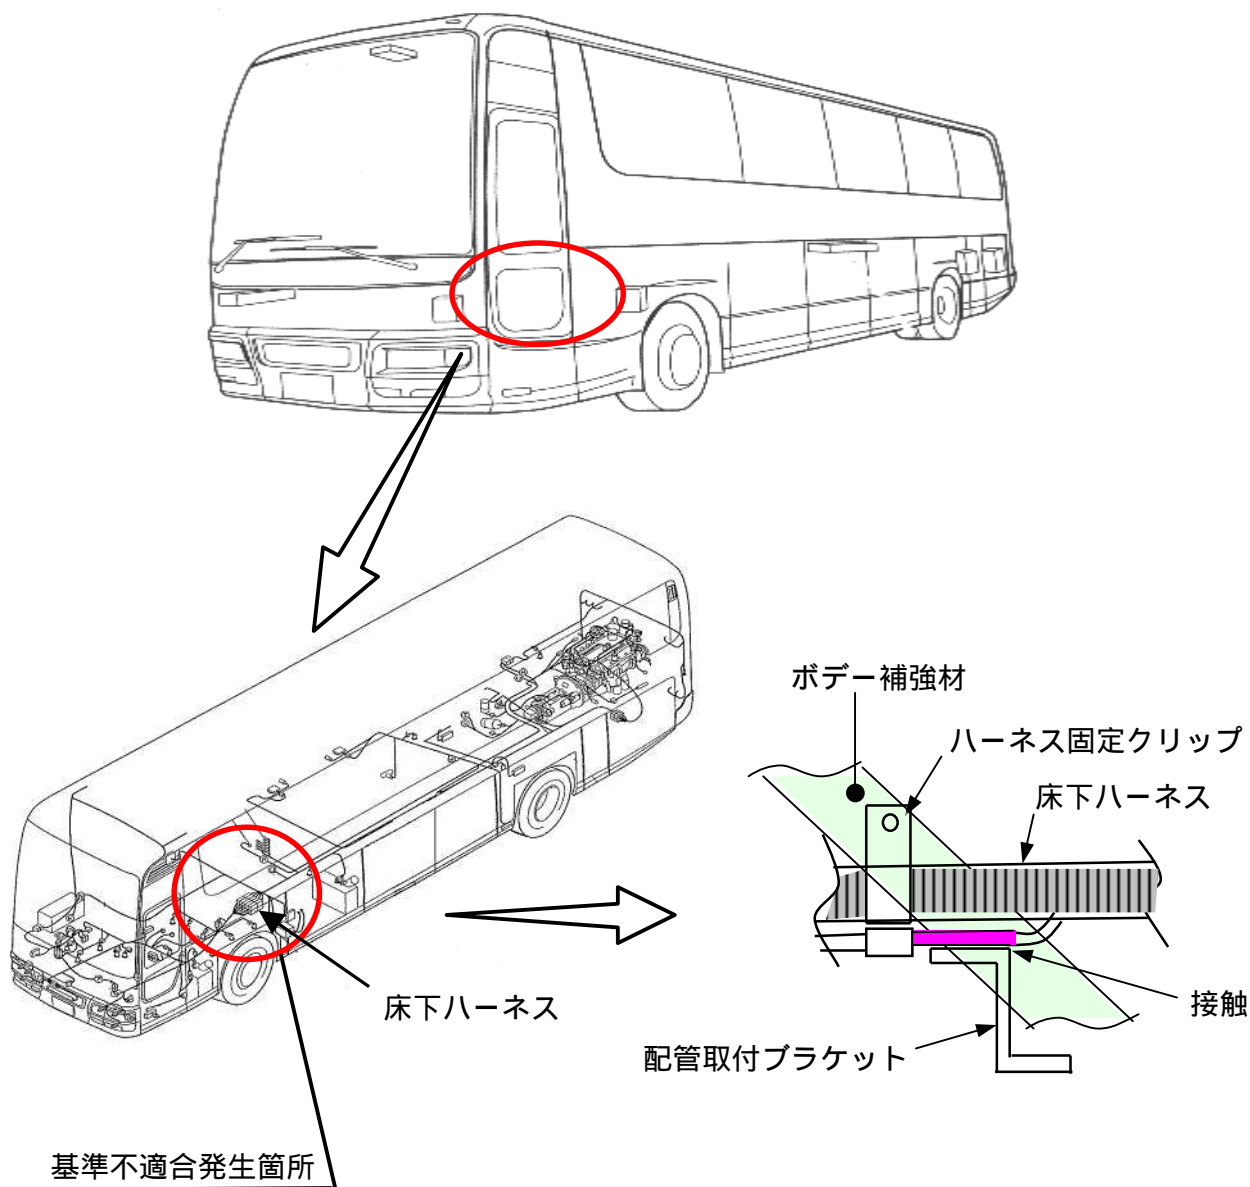

大型観光及び高速路線バスにおいて、床下ハーネスの固定クリップ取付位置が不適切なため、ハーネスが配管取付ブラケットと接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車両振動等により被覆が損傷し、最悪の場合、エンジンストール及び灯火器等が不灯に至るおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、当該ハーネスとブラケットの隙間を確認し、少ないものはハーネス固定クリップを移動する。なお、ハーネスに損傷がある場合はハーネスを修理する。

識別：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート上部に緑色シールを貼付する。