


## 改善箇所説明図

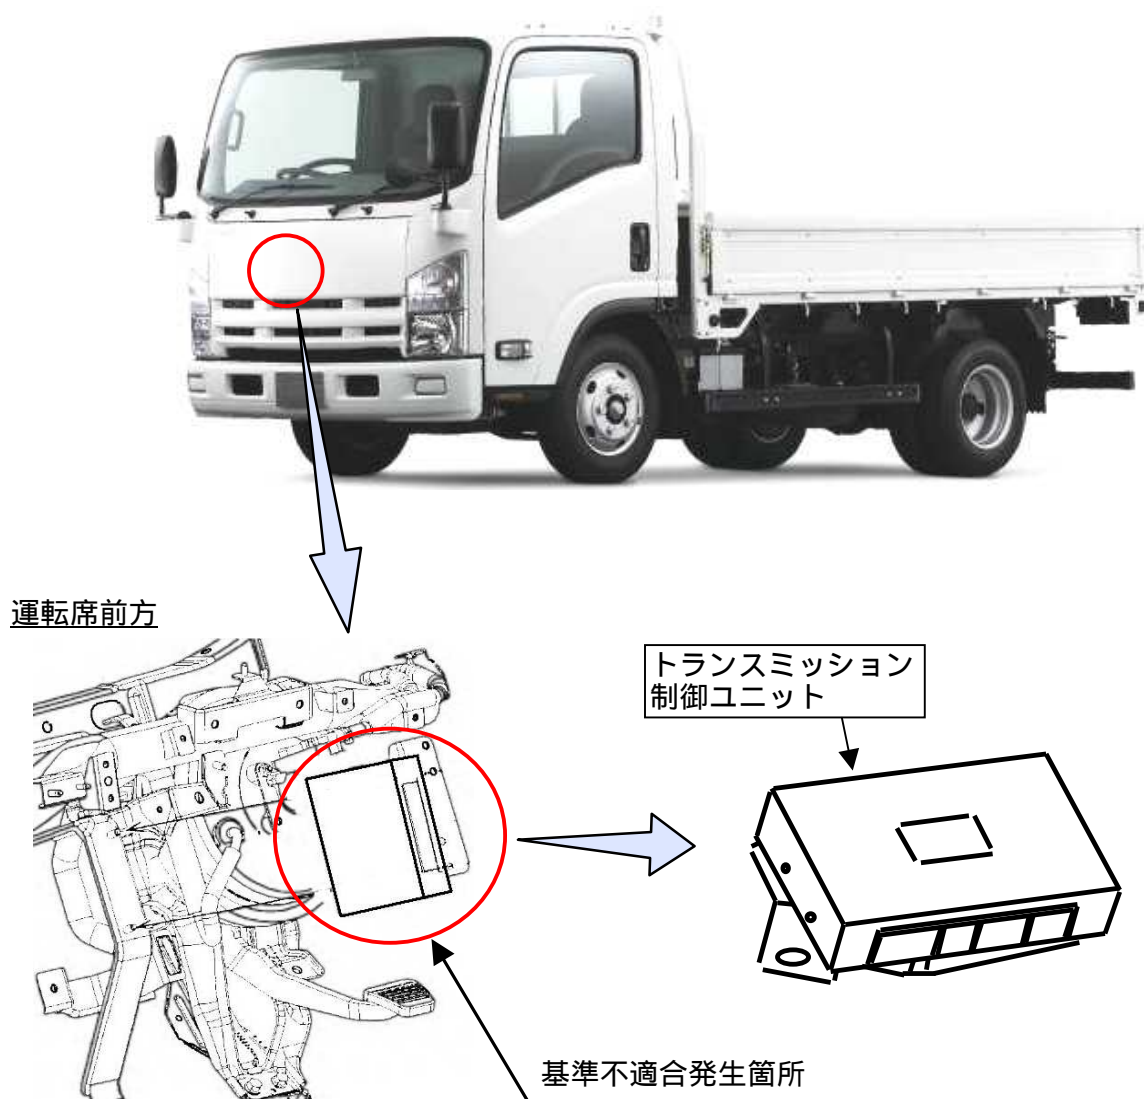

圧縮天然ガス自動車（CNG車）において、機械式自動変速機のトランスミッション制御ユニットのプログラムが不適切なため、ギヤが切り替わらなくなり、変速レバー位置及びギヤ段表示灯と実際のギヤ位置が不一致になるおそれがある。

**改善の内容：** 全車両、トランスミッション制御ユニットを交換もしくはプログラムを書き換える。

**識別：** トランスミッション制御ユニット近傍のブラケットに白色シールを貼付する。

**注**  は交換もしくは書き換える部品を示す。