


## 改善箇所説明図

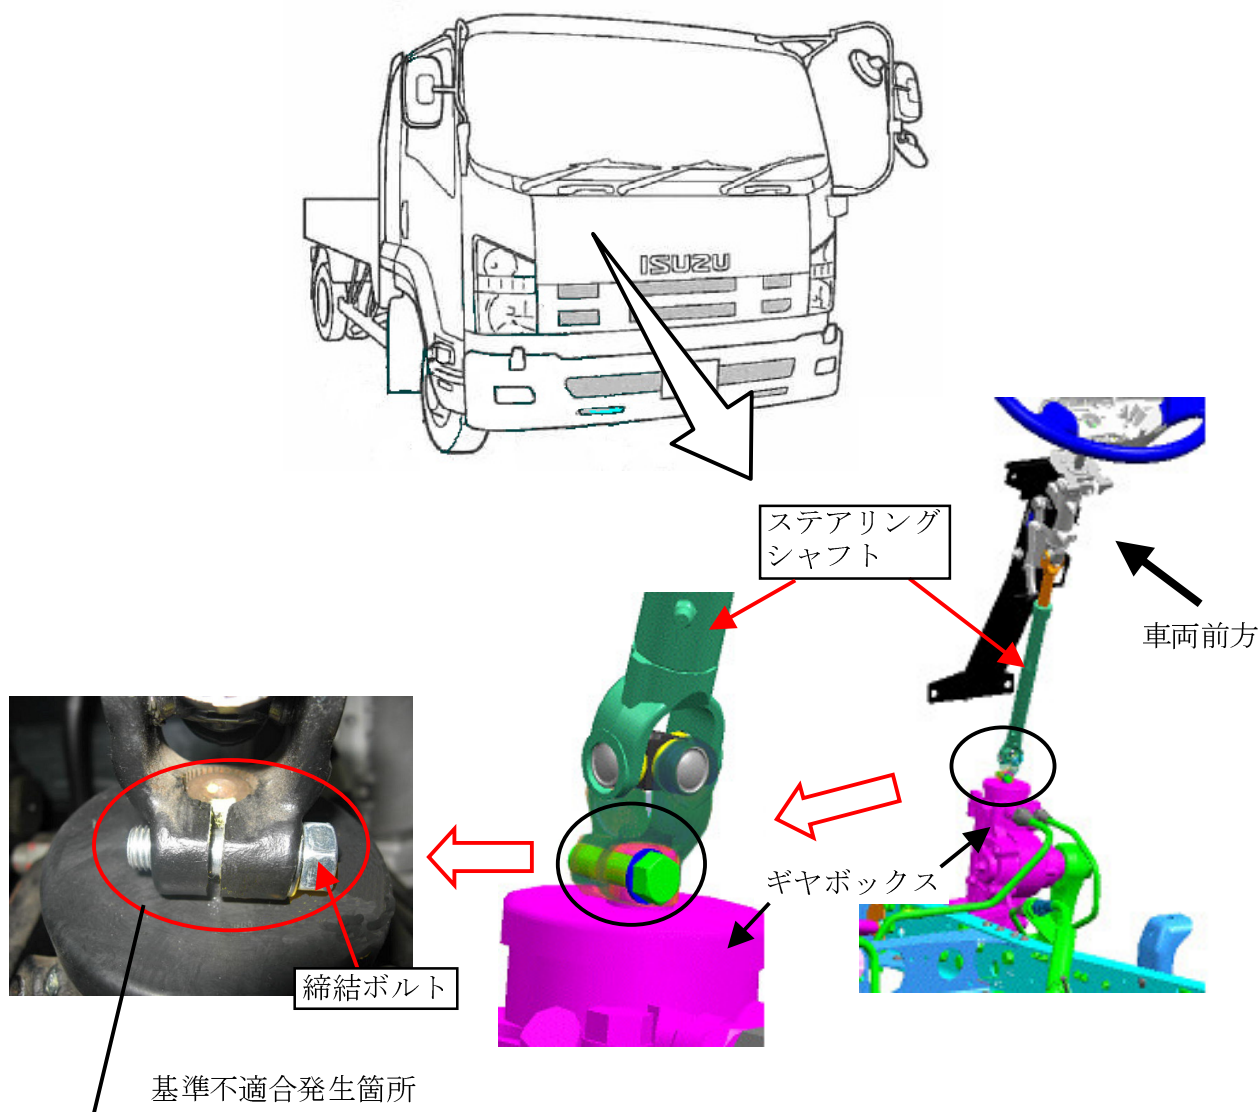

ステアリングシャフトとギヤボックスを連結している締結ボルトの締め付け方法が不適切なため、ボルトが損傷しているものがある。そのため、締結力が不十分となり、最悪の場合、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容: 全車両、ステアリングシャフトと締結ボルトを新品と交換し、規定トルクで締め付ける。

識別: 締結ボルトの頭部に黄色ペイントを塗布する。

注:  は交換する部品を示す。