


## 改善箇所説明図

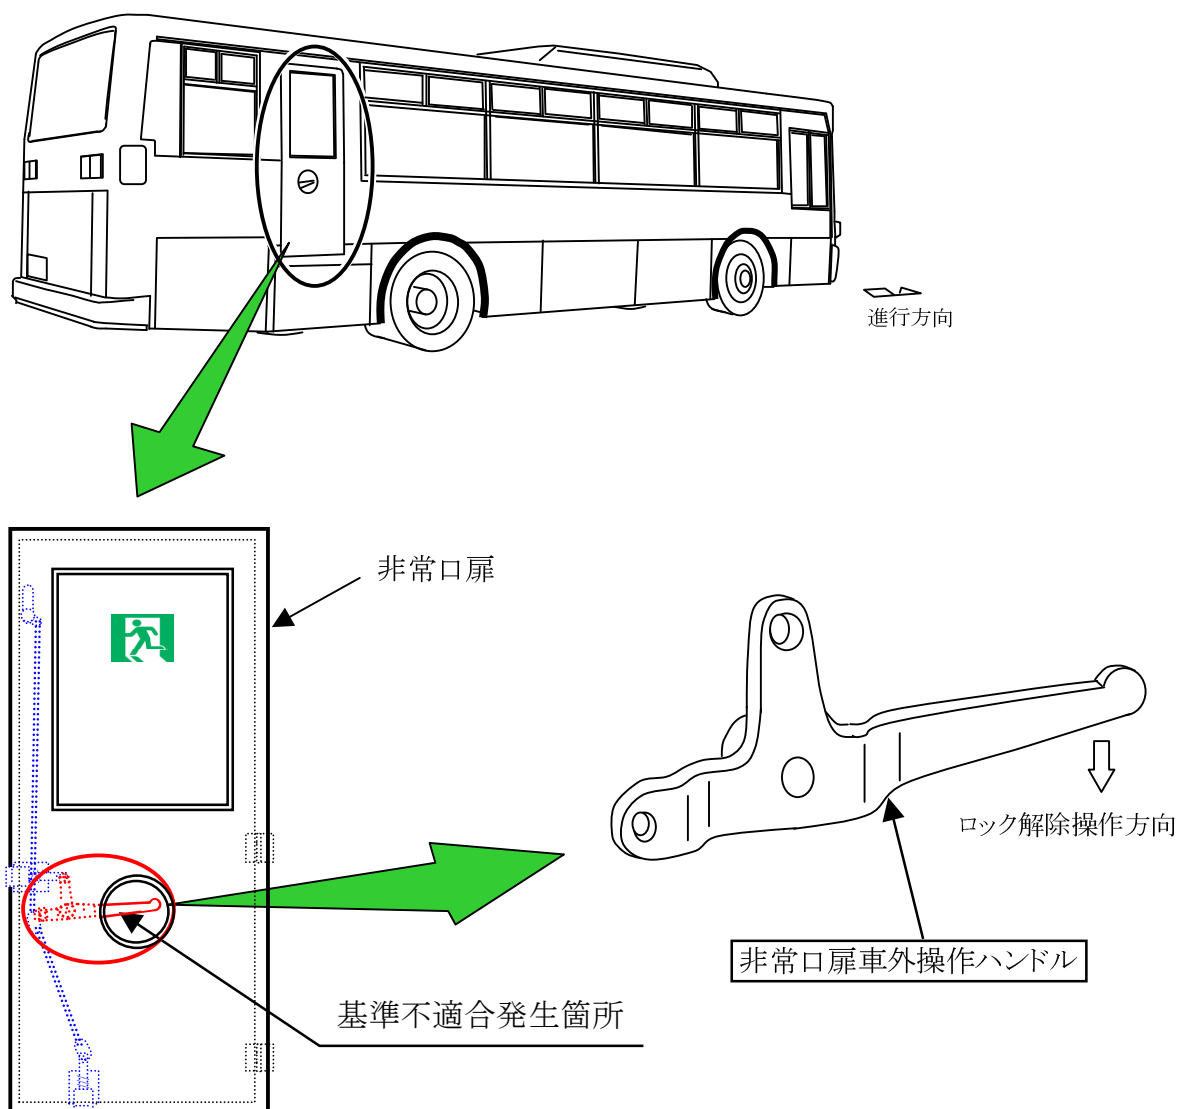

非常口扉の車外操作ハンドルの強度が不足しているため、当該ハンドル操作時、ロック解除前にハンドルを引張ると折損するものがある。そのため、車外より扉を開けることができなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ハンドルを対策品に交換する。

注：  内は交換部品を示す。

識別：非常口扉車外操作ハンドルに白色ペイントを塗布する。